

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФГБОУ ВО "БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"**

кафедра электроэнергетики и автоматики

**МЕТРОЛОГИЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ**

Учебно-методическое пособие
к выполнению лабораторных работ для студентов
очной и заочной форм обучения

Направлений: 13.03.02- Электроэнергетика и электротехника
15.03.04- Автоматизация технологических
процессов и производств

Квалификация бакалавр

Брянск 2017

УДК 389:658.516:006.83(07)

ББК 30.10ц

М 54

Маркарянц Л.М., Лавров В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ / Маркарянц Л.М., Лавров В.И.- Брянск. Издательство Брянский ГАУ, 2017. – 89 с.

Учебно-методическое пособие содержит общие вопросы метрологии стандартизации и сертификации, и указания для выполнения лабораторных работ. По направлениям подготовки 13.03.02- Электроэнергетика и электротехника и 15.03.04- Автоматизация технологических процессов и производств (уровень бакалавриат), утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1431.

Рецензент: к.т.н., профессор Кисель Ю.Е.

Рекомендовано методической комиссией института энергетики и природопользования Брянского ГАУ, протокол №5 от 23.01.2017 г.

© Брянский ГАУ, 2017

© Маркарянц Л.М., 2017

© Лавров В.И., 2017

Введение

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, способах их достижения требуемой точности.

В 1992 году принят закон “Об обеспечении единства измерений”. В нем изложены правовые нормы по вопросам метрологии в связи с новыми общественными и экономическими отношениями, которые получили развитие в нашей стране. В метрологии выделяют направления:

1. научно-техническое – это создание эталонов средств и методов измерений;
2. законодательное – это создание регламентируемых государством общих правил, требований и норм.

На современном этапе развития науки и техники стандартизация глубоко проникла во все области жизни, как на производстве, так и в быту. Международной организацией по стандартизации (ИСО) принято следующее определение: “Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации (использования) и требований безопасности. Стандартизация основывается на объединенных достижениях науки, техники и практического опыта и определяет основу не только настоящего, но и будущего развития и должна осуществляться неразрывно с прогрессом”.

Стандарт – это технические законы, устанавливающие определенные требования к материалам, изделиям и техническим процессам.

Измерения – это нахождение значений физических величин опытным путем, с помощью специальных технических средств.

Метрология является основой контроля качества. Средства измерения – это различные устройства, с помощью которых осуществляется сравнение измеряемой величины с величиной принятой за единицу. Методом измерения называется совокупность средств и приемов, которые испытываются при измерениях какой-либо величины.

ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и достижения требуемой точности.

Измерение - определение значения физической величины опытным путем при помощи специальных технических средств.

При измерениях следует применять единицы физических величин, принятые в системе СИ: длина - метр (м), масса - килограмм (кг), время - секунда (с), сила электрического тока - ампер (А), термодинамическая температура - кельвин (К), количество вещества - моль (моль), сила света - Кандела (кд).
Дополнительные единицы: радиан,стерадиан.

Внесистемные единицы: час, минута и др. допускаются только в отдельных отраслях знаний.

При измерениях применяются следующие технические средства - мера, измерительные приборы, измерительные преобразователи, электроизмерительные установки, измерительно-информационные системы.

Стандартизация, по определению академика Н.Н.Семенова, - это наука о формах наиболее эффективной организации производства, а также потребления его продуктов.

Основополагающим документом в России по стандартизации является Закон Российской Федерации от 10.06.93 № 5154-1 “О стандартизации”. В России действует Государственная система стандартизации (ГСС) – комплекс взаимоувязанных Нормативно технических документов, регламентирующих все сферы деятельности по разработке и контролю за внедрением и соблюдением стандартов в стране.

Стандартизация - это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации (использования) продукции и требований безопасности. По форме проведения стандартизация

может быть государственной, национальной и международной.

Стандарт - нормативно-технический документ, регламентирующий нормы, правила, требования, понятия, обозначения и другие объекты стандартизации, утвержденный и применяемый в порядке, установленном методом стандартизации.

В соответствии с Законом государственные стандарты принимает Госстандарт России. Государственные стандарты вводятся в действие после их регистрации в Госстандарте России.

Стандарты всех субъектов хозяйственной деятельности не должны нарушать обязательные требования государственных стандартов.

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований государственных стандартов осуществляет Госстандарт России. Непосредственное осуществление контроля и надзора от имени Госстандарта России проводят его должностные лица: главный государственный инспектор Российской Федерации; главные государственные инспекторы республик в составе РФ; краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов; государственные инспекторы по надзору за государственными стандартами.

Сертификация есть деятельность, направленная на установление и фиксацию соответствия рассматриваемого объекта определенным требованиям.

Схема сертификации – это состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и персонала.

Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель, продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им продукция или оказываемая услуга соответствует требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации данной продукции или услуги.

Лабораторная работа № 1

Поверка миллиамперметра и вольтметра магнитоэлектрической системы

Цель работы: ознакомление с устройством технических и образцовых измерительных приборов; изучение методов поверки измерительных средств; изучение схемы поверки миллиамперметра и вольтметра; получение практических навыков по определению погрешностей измерительных технических приборов; определение класса точности поверяемых приборов.

Содержание работы

Для оценки параметров отдельных физических величин используются контрольно-измерительные средства. Качество измерительных средств характеризуется совокупностью показателей, определяющих его работоспособность, точность, надежность и эффективность применения.

Для обеспечения гарантированной точности измерений проводится периодическая поверка измерительной аппаратуры.

Поверка измерительного средства - это определение соответствия действительных характеристик измерительного средства техническим условиям или государственным стандартам. При осуществлении поверки применяются измерительные средства поверки - специально предусмотренные средства повышенной точности по сравнению с поверяемыми измерительными средствами. Методы поверки - это совокупность поверочных измерительных средств, приспособлений и способ их применения для установления действительных метрологических показателей поверяемых измерительных средств.

В практике поверки измерительных приборов нашли применение два способа:

- сопоставление показаний поверяемого и образцового приборов;
- сравнение показаний поверяемого прибора с мерой данной величины.

При поверке первым способом в качестве образцовых приборов выбираются приборы с лучшими метрологическими качествами.

Для поверки приборов постоянного тока в качестве образцовых принимаются магнитоэлектрические приборы, а для поверки приборов переменного тока - электродинамические. В последнее время используются цифровые приборы.

Верхний предел измерений образцового прибора должен быть таким же, как и поверяемого, или не превышать предел измеряемого прибора более чем на 25%. Допустимая погрешность образцового прибора должна быть в 3...5 раз ниже погрешности поверяемого прибора.

Погрешность выражают в виде абсолютных и относительных величин. Различают:

- а) абсолютную погрешность измерительного прибора:

$$\Delta X = X_{II} - X_{Д},$$

где X_{II} - показание прибора, а $X_{Д}$ - действительное значение измеряемой величины.

Абсолютная погрешность, взятая с противоположным знаком, представляет собой поправку K .

Поправка есть та величина, которую следует алгебраически прибавить к показаниям прибора, чтобы получить действительное значение измеряемой величины.

б) относительную погрешность средства измерения, часто выражаемую в процентах:

$$\gamma_{\circ} = \frac{\Delta X}{X_{Д}} \cdot 100\%$$

в) Для оценки многих средств измерений широко применяется приведенная погрешность, выражаемая в процентах:

$$\gamma_{np} = \frac{|\Delta X|}{X_{н.з.}} \cdot 100\%$$

где $X_{н.з.}$ нормирующее значение, т. е. некоторое значение, по отношению к которому рассчитывается погрешность.

Часто в качестве нормирующего значения для приведенной погрешности принимают верхний предел измерения прибора. Для многих средств измерений по приведенной погрешности устанавливают класс точности прибора. Например, прибор класса 0,5 может иметь основную приведенную погрешность, не превышающую 0,5%.

Измерительные приборы могут быть следующих классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0.

Многопредельные приборы поверяют на одном, двух основных пределах, а на других в некоторых точках.

В результате поверки устанавливают приведенную погрешность и по ней класс точности прибора.

Амперметры магнитоэлектрической системы применяются для измерений токов в цепях постоянного напряжения. Магнитная цепь прибора состоит из постоянного магнита, полюсных наконечников, неподвижного цилиндра. В воздушном зазоре между поверхностями полюсных наконечников и цилиндра создается радиальное поле, которое в силу малости воздушного зазора можно считать равномерным. Рамка с обмоткой крепится на полуосях и может поворачиваться в зазоре.

В результате взаимодействия магнитного поля и тока обмотки создается вращающий момент, пропорциональный току:

$$M_{вр.} = \Psi_{\circ} \cdot I,$$

где Ψ_{\circ} - постоянная прибора, зависящая от числа витков, площади обмотки и от индукции в зазоре. Противодействующий

момент:

где W - удельный противодействующий момент пружины.

Уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = \frac{\Psi_0}{W} \cdot I = S_I \cdot I,$$

где S_I - чувствительность прибора.

Магнитоэлектрические приборы работают только на постоянном токе. Они отличаются высокой чувствительностью, высокой точностью, равномерностью шкалы, выполняются в виде амперметров и вольтметров постоянного тока.

Для проверки амперметра образцовый и поверяемый приборы включаются последовательно.

Для проверки вольтметра магнитоэлектрической системы образцовый и поверяемый вольтметры включают параллельно.

Измерительный механизм магнитоэлектрической системы можно включить в какую-либо электрическую цепь двумя различными способами. При схеме (рис. 1.1,а) через обмотку механизма, обозначенного буквой A проходит весь ток нагрузки.

Отклонение подвижной части ее от нулевого положения будет зависеть от значения тока I . В этом случае показание прибора является функцией тока нагрузки, что позволяет проградуировать его шкалу в амперах, и он будет служить амперметром.

Если такой прибор дополнить достаточно большим сопротивлением R_D соединенным последовательно с обмоткой рамки, и включить прибор, обозначенный буквой V (рис. 1.1,б), то через него будет проходить ток I_V , определяемый напряжением и суммой сопротивлений:

$$R_D + R_P,$$

где R_P - сопротивление обмотки рамки прибора.

В этом случае:

$$\alpha = \frac{1}{W} \cdot f(I_V),$$

а так как

$$I_V = \frac{U}{R_D + R_P}$$

где $R_D + R_P$ - постоянная величина, то можно написать, что

$$\alpha = \frac{1}{W} \cdot f(U).$$

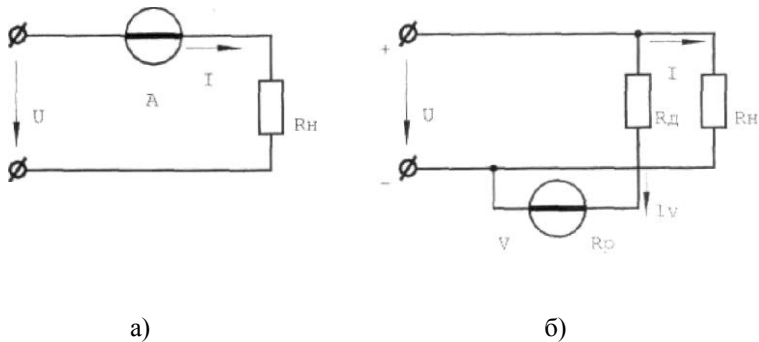


Рис. 1.1

Отсюда видно, что при схеме (рис.1.1, б) показания прибора становятся функцией напряжения U , т.е. он служит уже не амперметром, а вольтметром.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа установлен в положение "10".
2. Собрать схему рис. 1.2.
3. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 1.1, где *ИП* - контрольный миллиамперметр, *A2* - поверяемый прибор. Ознакомиться с порядком выполнения работы.
4. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.
5. Переменный резистор *R13* установить на максимальное сопротивление (положение *max*).
6. С разрешения преподавателя включить стенд (тумблер «Сеть»). Включить тумблер включения ЛАТРа (*S7*) и тумблер питания цепей постоянного тока (*S6*).

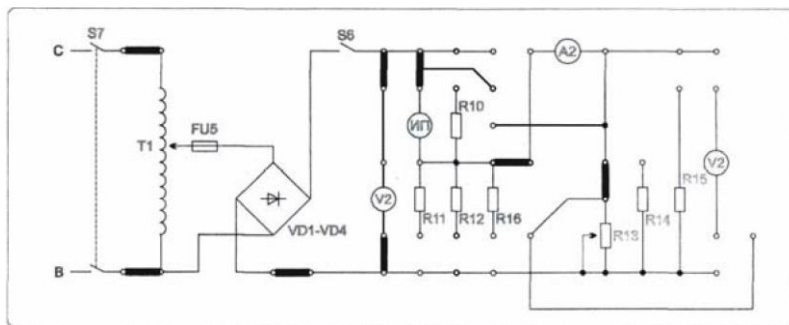


Рис. 1.2.

Таблица 1.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Миллиамперметр (ИП)				
2.	Миллиамперметр (А2)				
3.	Вольтметр (V2)				
4.	Вольтметр (ИП)				

1. Проверка миллиамперметра

7. Переменным резистором $R13$ устанавливать по прибору $A2$ значения тока 1, 2, 3, 4, 5 тА. Снять показания $A2$ и $ИП$ и записать в таблицу 1.2. Измерения провести при плавном увеличении и уменьшении тока.

8. По окончании работы вернуть все органы управления в исходное положение (выключить $S6$, $S7$ «Сеть», резистор $R13$ установить в положение «max»).

Таблица 1.2

Результаты измерений и вычислений

№ п/п	Показания приборов				Погрешности		Поправка <i>K</i>
	образцового	Поверяемого			Абсолютная ΔI	Приведенная %	
		Ход вверх	Ход вниз	Среднее значение			
мА	мА	мА	мА	мА	%	Ма	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

2. Поверка вольтметра

9. Собрать схему рис.1.3.

10. С разрешения преподавателя подать питание на схему (включить тумблеры «Сеть», *S7*, *S6*).

Внимание! При поверке вольтметра в качестве поверяемого используется вольтметр *V2*, а в качестве образцового используется миллиамперметр *ИП* с добавочным сопротивлением *R11* (при этом максимальное отклонение его стрелки равно 50В).

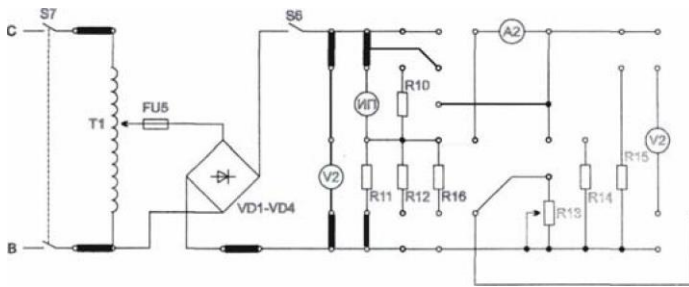


Рис. 1.3. 11

11. Изменяя переключателем ЛАТРа величину напряжения, сделать 5 замеров. Результаты измерений записать в таблицу 1.3.

Таблица 1.3

Результаты измерений и вычислений

№ п/п	Показания приборов			Погрешности		Поправка K
	образцового	Поверяемого		Абсолютная ΔU	Приведенная %	
		Ход вверх	Ход вниз			
В	В	В	В	В	В	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Расчетные формулы

а) абсолютная погрешность измерительного прибора:

$$\Delta X = X_{\Pi} - X_{Д},$$

где X_{Π} - показание прибора, а $X_{Д}$ - действительное значение измеряемой величины;

б) относительная погрешность средства измерения, выражаемая в процентах:

$$\gamma_o = \frac{\Delta X}{X_{\text{л}}} \cdot 100\%;$$

в) приведенная погрешность, выражаемая в процентах:

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{|\Delta X|}{X_{\text{н.з.}}} \cdot 100\%;$$

где $X_{\text{н.з.}}$ - нормирующее значение, т.е. верхний предел измерения прибора;

г) поправка:

$$K = -\Delta X.$$

12. По окончании измерений вернуть все органы управления в исходное положение.

13. Доложить преподавателю о выполнении работы. Разобрать схему измерений и сдать рабочее место преподавателю.

14. Вычислить по результатам измерений абсолютную и приведенную погрешности и поправки в пяти точках шкалы поверяемых приборов.

15. Определить класс точности поверяемых приборов и сравнить его с классом точности, нанесенным на шкалах этих приборов.

16. Построить зависимости $K = f(I)$, $K = f(U)$.

17. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название, цель работы; схемы (рис. 1.2 и рис. 1.3); формулы для расчета абсолютной и относительной погрешностей, поправок, класса точности; таблицы 1.1-1.3; графики зависимостей $K = f(I)$, $K = f(U)$; выводы.

Контрольные вопросы

1. Каким должно быть соотношение классов точности образцового и поверяемого амперметров?

2. На шкале измерительного прибора имеется обозначение 1,0. Что это значит?

3. Что понимается под поверкой средств измерений?

4. Прибор какого класса точности следует выбрать для поверки амперметра класса 1,5; 2,5?

5. Возможно ли проведение поверки амперметра класса 1,5 с помощью амперметра класса 0,2?

6. Напишите уравнение шкалы приборов магнитоэлектрической системы.

7. Что такое класс точности измерительного прибора?

8. Какие варианты способа сличения показаний поверяемого и образцового приборов Вам известны?

9. Как проверяют соответствие поверяемого прибора указанному на шкале классу точности?

10. Возможно ли проведение поверки вольтметра класса 0,5 с помощью вольтметра класса 0,2?

Лабораторная работа №2

Проверка ваттметра электродинамической системы

Цель работы: изучение методов проверки измерительных средств и схемы проверки ваттметра; определение класса точности поверяемого ваттметра; получение практических навыков по определению погрешностей измерительных приборов.

Содержание работы

Измерительный механизм ваттметра электродинамической системы

Внутри неподвижной катушки вращается укрепленная на оси бескаркасная рамка из изолированной проволоки; ток в нее поступает по спиральным пружинкам, так же как в приборах магнитоэлектрической системы. Взаимодействие токов подвижной обмотки и неподвижной создает необходимый вращающий момент. Механизм такого рода снабжается воздушным или магнитоиндукционным успокоителем.

Уравнение шкалы механизма электродинамической системы имеет вид:

$$\alpha = \frac{1}{W} \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot \frac{dM}{d\alpha}.$$

Взаимная индуктивность M зависит от расположения подвижной катушки относительно неподвижной обмотки, и величина $dM/d\alpha$ является некоторой функцией угла α между плоскостями, в которых расположены катушки. Учитывая это, полученное выше уравнение шкалы можно написать в таком виде:

Электродинамические приборы используют в качестве амперметров, вольтметров и ваттметров.

Если катушки измерительного механизма электродинамической системы включить в цепь, как показано на рис. 2.1., то, пользуясь обозначениями на рисунке, имеем:

$$R_B = R + R_D,$$
$$\alpha = \frac{1}{W \cdot R_B} \cdot U \cdot I_1 \cdot \frac{dM}{d\alpha} = K \cdot P \cdot \frac{dM}{d\alpha},$$

где $K = const$, P - мощность.

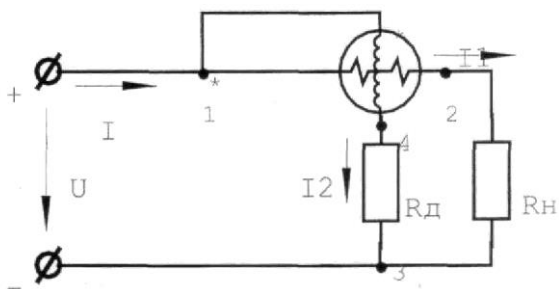


Рис.2.1.

Чтобы шкала прибора была равномерной, необходимо иметь:

$$\frac{dM}{d\alpha} = const$$

Это достигается путем выбора размеров и формы катушек и их начального взаимного положения.

При включении ваттметра в цепь переменного тока уравнение шкалы прибора:

$$\alpha = \frac{1}{W \cdot Z_B} \cdot U \cdot I \cdot \cos(\varphi - \delta) \cdot \frac{dM}{d\alpha} = K \cdot P \cdot \frac{dM}{d\alpha},$$

где Z_B - модуль полного сопротивления параллельной цепи ваттметра; δ - угол сдвига между I_2 и U , возникающий вследствие реактивности параллельной цепи и являющийся угловой погрешностью ваттметра.

Для того чтобы α было пропорционально мощности переменного тока, стремятся сделать угол δ возможно малым. Хотя электродинамические ваттметры применимы как на постоянном токе, так и на переменном, градуируются и поверяются они, как правило, на постоянном токе.

Цена деления ваттметра определяется по формуле:

$$C_P = \frac{U_H \cdot I_H}{A_H},$$

где U_H, I_H - установленные пределы измерения, соответственно, по напряжению и по току; A_H - полное число делений шкалы.

Для правильного включения ваттметра один из зажимов параллельной и последовательной цепей отмечается значком (*). Эти зажимы включаются согласованно, как показано на рис. 2.1, со стороны источника питания и называются генераторными.

Электродинамические ваттметры выпускаются классов 0,2 и 0,5 и применяются в качестве переносных лабораторных приборов, при этом их показания остаются одинаковыми как на постоянном, так и на переменном токе.

В данной работе изучаются различные методы поверки ваттметров электродинамической системы:

- 1) поверка с помощью косвенного метода;
- 2) поверка с помощью измерителя угла рассогласования.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{\text{вкл}}$ ЛАТРа установлен в положение "10".
2. Собрать схему рис. 2.2.
3. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 2.1. Ознакомиться с порядком выполнения работы.
4. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.
5. С разрешения преподавателя включить стенд (тумблер «Сеть»), затем тумблер $S4$ (питание ЛАТР Т1).

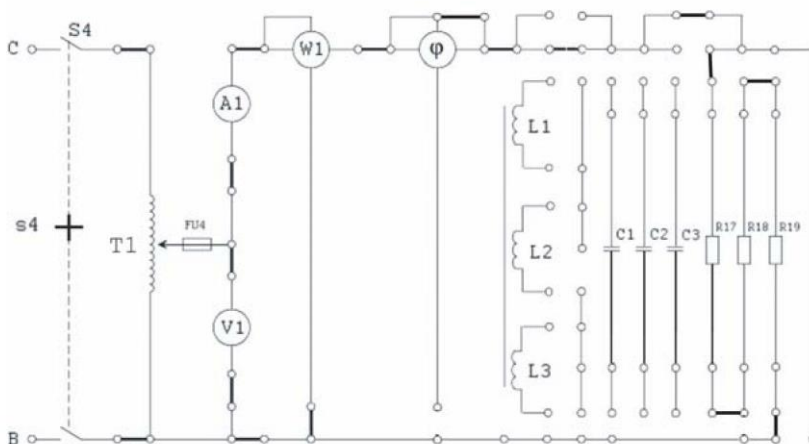


Рис.2.2.

6. Изменяя величину напряжения переключателем $U_{\text{вкл}}$ ЛАТРа, установить такую величину мощности и тока, которые можно достаточно точно измерить (5 Вт, 10 Вт). Снять показания приборов и записать их в таблицу 2.2. Изменить величины мощности, тока и напряжения. Показания приборов записать в таблицу 2.2.

Таблица 2.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Миллиамперметр (AI)				
2.	Вольтметр (VI)				
3.	Ваттметр (W)				
4.	Фазометр (φ)				

1. Поверка ваттметра с активной нагрузкой

Таблица 2.2

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка	Показания приборов			$P_1 = IU$, Вт	$P_2 = I^2 R$, Вт	ΔP_1 , Вт	ΔP_2 , Вт	$\gamma_{мп1}$, %	$\gamma_{мп2}$, %
	I , А	U , В	P , Вт						
$R17+R18+R19$									
$R17+R18$									

7. Выключить $S4$. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".
8. Изменить величину нагрузки, включив только $R17+R18$ последовательно.
9. С разрешения преподавателя включить $S4$ и повторить измерения при трёх значениях мощности. Результаты измерений записать в таблицу 2.2.
10. Выключить $S4$. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".
11. Собрать схему рис. 2.3.

12. С разрешения преподавателя включить тумблер питания схемы фазометра и тумблер $S4$. Провести измерения при двух значениях мощности. Показания приборов записать в таблицу 2.3.

13. Выключить $S4$. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

14. Изменить величину нагрузки, включив последовательно $L1, L2, R17, R18$.

15. Включить $S4$ и провести измерения при двух значениях мощности.

16. Выключить $S4$. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

17. Изменить величину нагрузки, включив последовательно $L1, L2, L3, R17, R18, R19, R18$.

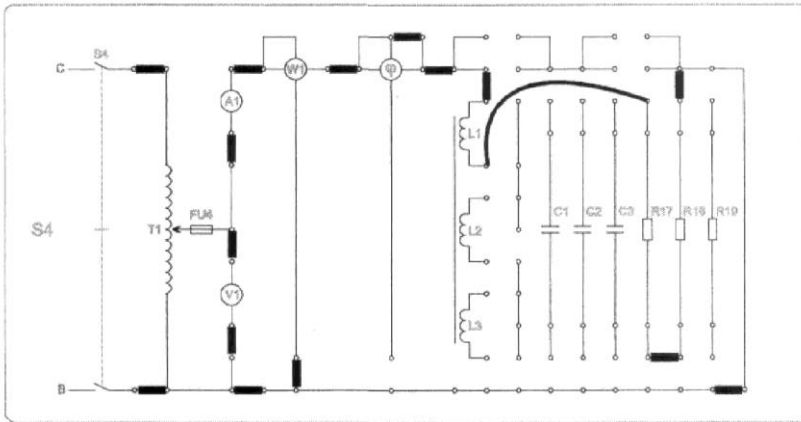


Рис.2.3.

18. Включить $S4$ и провести измерения при двух значениях мощности.

19. Провести измерения по изложенной выше методике, включая в качестве нагрузки поочередно конденсаторы $C1$ (2мкФ), $C2$ (4мкФ), $C3$ (ЮмкФ) последовательно с резисторами $R17, R18$. Результаты измерений записать в таблицу 2.3.

20. По результатам измерений произвести вычисления мощности, результаты вычислений занести в таблицы 2.2 и 2.3.

21. Вычислить по результатам измерений абсолютную и приведенную погрешности поверяемого ваттметра.

22. Определить класс точности поверяемого ваттметра и сравнить его с классом точности, нанесенным на шкале прибора.

23. Сделать выводы по работе

2. Проверка ваттметра при помощи фазометра (измерителя угла рассогласования φ)

таблица 2.3

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка	Показания приборов				$P_1 = IU \cos \varphi, \text{Вт}$	$P_2 = IR, \text{Вт}$	$\Delta P_1, \text{Вт}$	$\Delta P_2, \text{Вт}$	$\gamma_{\text{пр}1}, \%$	$\gamma_{\text{пр}2}, \%$
	$I, \text{А}$	$U, \text{В}$	$P, \text{Вт}$	$\varphi, \text{град}$						
$L1+R17+R18$										
$L1+L2+R17+R18$										
$L1+L2+L3+R17+R18$										
$C1+R17+R18$										
$C2+R17+R18$										
$C3+R17+R18$										

$$C1 = 2 \text{ мкФ}, C2 = 4 \text{ мкФ}, C3 = 10 \text{ мкФ}$$

Расчетные формулы

а) формулы для расчета величины активной мощности при активной нагрузке:

$$P_1 = I \cdot U; P_2 = I^2 \cdot R.$$

б) формулы для расчета величины активной мощности при активно-индуктивной и активно-емкостной нагрузке:

$$P_1 = U \cdot I \cdot \cos \varphi; P_2 = I^2 \cdot R.$$

Примечание: значение R измеряется тестером (мультиметром) или определяется по таблицам «Параметры элементов стенда «Электрические измерения» конкретно для каждого рабочего места (см. приложение 1).

в) абсолютная погрешность ваттметра:

$$\Delta P_1 = P - P_1; \Delta P_2 = P - P_2.$$

г) приведенная погрешность ваттметра, выражаемая в процентах:

$$\gamma_{np1} = \frac{|\Delta P_1|}{P_{н.з.}} \cdot 100\% ; \gamma_{np2} = \frac{|\Delta P_2|}{P_{н.з.}} \cdot 100\% ,$$

где $P_{н.з.}$. нормирующее значение, т.е. верхний предел измерения прибора.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название, цель работы; электрические схемы 2.2, 2.3; исходные данные; формулы для расчета; таблицы 2.1, 2.2, 2.3; выводы.

Контрольные вопросы

1. Приведите уравнение шкалы прибора электродинамической системы для измерения мощности в цепях постоянного и переменного напряжения.
2. Укажите область применения электродинамических приборов.
3. Нарисуйте схему включения ваттметра.
4. Определите цену деления ваттметра при:

$$U_H = 300B, I_H = 1A, A_H = 150;$$

$$U_H = 450B, I_H = 5A, A_H = 150;$$

$$U_H = 150B, I_H = 2A, A_H = 300.$$

Лабораторная работа № 3

Проверка однофазного счетчика электрической энергии индукционной системы

Цель работы: изучение схемы проверки однофазного счетчика; ознакомление с работой счетного механизма; определение действительной постоянной счетчика и его погрешности при различных нагрузках; определение порога чувствительности счетчика и отсутствие самохода.

Содержание работы

Однофазные счетчики активной энергии - индукционные интегрирующие устройства для учета электрической энергии в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. На лицевой панели счетчика указываются номинальное напряжение и диапазон токов с нижней границей - номинальным током и верхней - максимальным током, до которого сохраняется необходимая точность счетчика. Учет электрической энергии выполняет роликковый счетный механизм, приводимый в движение через систему передач от оси счетчика, на которой укреплен алюминиевый диск, вращающийся при включенных приемниках. Электрическая энергия за некоторый промежуток времени определяется разностью отсчетов по счетному механизму в конце и начале данного отрезка времени. Каждой единице, зарегистрированной электрической энергии в соответствии со значением передаточного числа зубчатых передач между счетным механизмом и осью счетчика, отвечает определенное число оборотов $N_{НОМ}$, называемое передаточным числом счетного механизма, которое нанесено на табличку счетчика в виде надписи: «1 кВт·ч - $N_{НОМ}$ оборотов диска».

Электрическая энергия $C_{НОМ}$, зарегистрированная счетчиком за один оборот диска, называется номинальной постоянной счетчика. Если эта энергия измерена в Вт·с/об, то связь ее с передаточным числом $N_{НОМ}$ счетного механизма определяется формулой:

$$C_{НОМ} = 3600 \cdot 1000 / N_{НОМ} \cdot$$

Измерительный механизм счетчика представляет собой магнитную систему из двух электромагнитов переменного тока с магнитопроводами из листов электротехнической стали и неподвижными обмотками на них. Одна из них (параллельная) состоит из большого числа витков тонкого провода и включается на напряжение сети. Другая (последовательная) имеет малое число витков толстого провода и соединяется последовательно с приемниками.

Переменные токи двух обмоток возбуждают магнитные потоки, пропорциональные соответственно U и I , которые сдвинуты по фазе и не

совпадают в пространстве. В результате этого возбуждается бегущее магнитное поле, которое наводит в диске соответствующие ЭДС и вихревые токи. Эти токи взаимодействуют с бегущим магнитным полем и вовлекают диск в непрерывное вращение.

где K_1 - коэффициент, зависящий от конструкции элементов счетчика; U - напряжение на зажимах параллельной обмотки; I - ток последовательной обмотки счетчика; $\cos\varphi$ - коэффициент мощности нагрузки.

Тормозной момент создает постоянный магнит:

$$M_T = K_2 \cdot N$$

где K_2 - коэффициент пропорциональности; N - частота вращения счетчика.

Приравняв $M_{BP} = M_T$, получим:

$$C \cdot N = U \cdot I \cdot \cos\varphi,$$

где $C = K_2 / K_1$. Но $U \cdot I \cdot \cos\varphi = P$, следовательно, $P = C \cdot N$

Электрическая энергия W за время t будет:

$$W = \int_0^t p dt = C \cdot \int_0^t N dt = C \cdot N \cdot t$$

где N - число оборотов диска за время t .

Отношение $C = W \cdot N$ - представляющее собой энергию за время одного полного оборота диска, называют действительной постоянной счетчика электрической энергии.

Отклонение действительной постоянной C счетчика от его номинальной постоянной $C_{НОМ}$ характеризуется относительной погрешностью:

$$\gamma_0 = (W_{НОМ} - W) / W$$

где W - действительное значение электрической энергии за время t , определенное по показаниям образцовых приборов; $W_{НОМ}$ - значение электрической энергии по показаниям поверяемого счетчика за то же время, подсчитанное по формуле:

где N - число оборотов диска за время t .

Для однофазных счетчиков активной энергии класса 2,5 при $\cos\varphi = 1$ и токе от 10 до 20% $I_{НОМ}$ относительная погрешность не должна превышать 3,5%.

Если коэффициент мощности нагрузки $0,5 \leq \cos\varphi \leq 1$ при $f \geq 0$, а ток изменяется от 20% $I_{НОМ}$ до его максимального значения включительно, то относительная погрешность может достигать значения $\gamma_n = \pm(5,5 \dots 3 \cos\varphi)\%$.

Проверка правильности показаний счетчика проводится по контрольному вольтметру и амперметру, образцовому ваттметру и секундомеру с

определением частоты вращения диска, для чего определяют полное число оборотов его за время не менее 50 с. Одновременно находят порог чувствительности счетчика:

$$S = \frac{I_{\text{МИН}}}{I_{\text{НОМ}}} \cdot 100\%$$

где $I_{\text{МИН}}$ - номинальный ток при $\cos\phi=1$, когда диск счетчика приходит в безостановочное вращение; $I_{\text{НОМ}}$ - номинальный ток по данным таблички счетчика.

Порог чувствительности счетчиков класса 2,5% должен быть не более 1% при номинальном напряжении.

В неправильно отрегулированных счетчиках под действием напряжения на зажимах параллельной цепи и при $I_{\text{НОМ}}=0$ в последовательной цепи может наблюдаться непрерывное вращение диска - самоход счетчика. При правильной регулировке самоход должен отсутствовать.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа установлен в положение «10».

2. Записать в отчёт паспортные данные счётчика электрической энергии.

Паспортные данные счетчика СО-И496 Зав. №

$N_{\text{НОМ}} =$, об/кВт-ч; $U_{\text{Н}} =$, В; $I_{\text{Н}} =$, А; $I_{\text{max}} =$, А

3. Собрать схему рис. 3.1.

4. Определить цену деления приборов, заполнить таблицу 3.1. Ознакомиться с порядком выполнения работы.

Таблица 3.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Вольтметр (V1)				
2.	Миллиамперметр (A1)				
3.	Амперметр (A3)				
4.	Ваттметр (W1)				
5.	Счетчик (SW)				

5. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.

Внимание! Во избежание перегрева резисторов $R21$, $R22$, возникновения пожара и выхода стенда из строя **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать тумблер $S5$ на время, превышающее указанное преподавателем.

6. Подготовить к работе часы с секундной стрелкой (секундомер), расположив их возле окна счётчика в положении, удобном для быстрого снятия отсчёта.

7. С разрешения преподавателя включить тумблеры «Сеть» и $S5$

8. Диск счётчика начинает вращаться. В момент совпадения передней границы чёрного сектора диска с красной чертой зафиксировать показание секундной стрелки часов (включить секундомер).

9. Снять показания приборов $V1$, $A3$ и записать их в таблицу 3.2.

10. Зафиксировать показание секундной стрелки в момент полного оборота диска (выключить секундомер).

11. Выключить $S5$. Определить время полного оборота диска. Время полного оборота (t) и число оборотов (N) записать в таблицу 3.2.

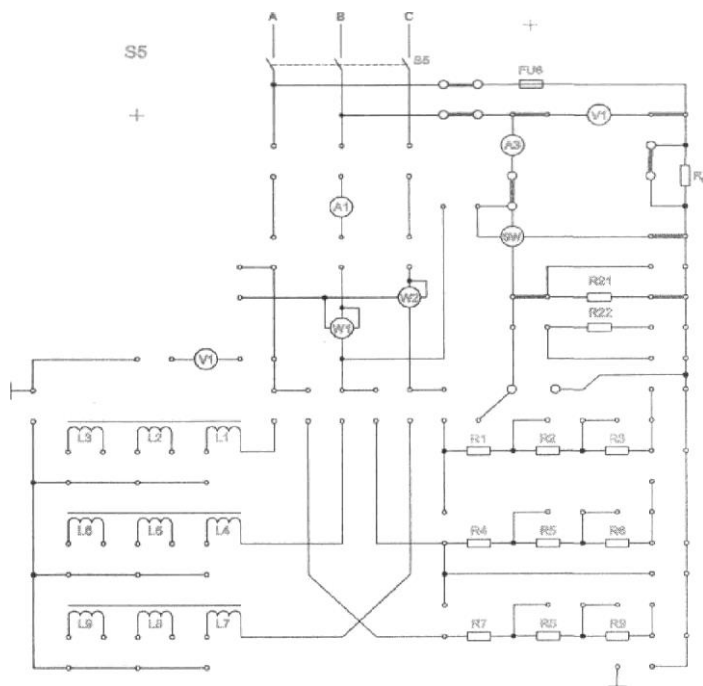


Рис.3.1.

Таблица 3.2

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка	Результаты измерений				Результаты вычислений					
	U, В	I, А	N, об	t, с	P, Вт	C_{Σ} , Вт·с/об	C_{Δ} , Вт·с/об	$W_{НОМ}$, Вт·с	W, Вт·с	η , %
R21										
R22										
R21+R22										

Наличие самохода _____ (да, нет)

$$I_{min} = \text{ ,А}; S = \text{ ,\%}$$

12. Отсоединить резистор $R21$ и подсоединить перемычками в качестве нагрузки резистор $R22$.

13. Повторить измерения по пунктам 7, 8, 9, 10, 11.

14. Отсоединить резистор $R22$ и в качестве нагрузки подсоединить $R21$ и $R22$, включив их последовательно.

15. Повторить измерения по пунктам 7,8, 9, 10, 11, но зафиксировать время 5 оборотов диска.

16. Проверить отсутствие самохода счётчика:

- включить S5 и в момент совпадения задней границы чёрного сектора диска с красной чертой выключить S5;

- отсоединить нагрузку (снять перемычку между SW1 и R1);

- включить S5 и убедиться в наличии или отсутствии самохода счётчика (вращении диска, когда ток через нагрузку не протекает, а напряжение сети подаётся на параллельную обмотку счётчика);

- результат проверки записать в отчёт (да, нет).

17. Определить порог чувствительности счетчика:

- собрать схему рис. 3.2;

- включить тумблер S5;

- если диск счётчика начал безостановочно вращаться, снять показание $A1$ (I_{min}) (при нажатой кнопке);

- если диск счётчика не вращается, то при выключенном S5 постепенно уменьшать сопротивление нагрузки, отключая (закорачивая) последовательно $R_{д}$, R1, R2 и т.д. После отключения каждого резистора проверить правильность

собранной схемы, включить тумблер S5. При безостановочном вращении диска снять показание $A1$ ($I_{мин}$) и записать в отчёт;

- выключить S5 «Сеть».

Примечание. Если при измерении $I_{мин}$ стрелка $A1$ окажется в нерабочей части шкалы (0...3), то для более точного измерения величины минимального тока $I_{мин}$ необходимо при выключенном S5 вместо $A1$ подсоединить миллиамперметр электромагнитной системы с пределом измерения 100 мА (при его наличии) и повторить измерение.

18. Доложить преподавателю о выполнении работы.

19. Разобрать схему. Сдать рабочее место преподавателю.

20. Определить по паспортным данным постоянную счётчика (C_n)

21. Для каждой нагрузки определить потребляемую мощность и действительную постоянную счётчика (C_o)

22. Определить относительную погрешность счётчика (γ_o) для каждого значения нагрузки.

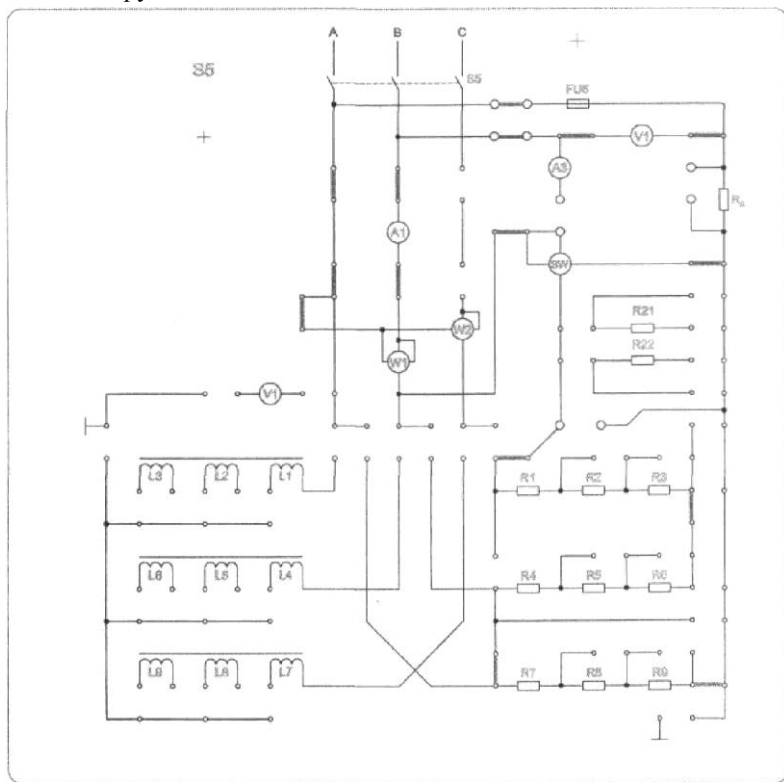


Рис. 3.2.

23. Определить порог чувствительности счётчика (S).

24. Построить зависимость относительной погрешности счётчика от нагрузки $\gamma_o = f(I)$.

25. Сделать выводы по работе.

Расчетные формулы

а) определение номинальной постоянной счетчика по его паспортным данным:

где $N_{НОМ}$ - номинальное число оборотов;

б) действительная постоянная счетчика электрической энергии:

$$C_{Д} = \frac{P \cdot t}{N} = \frac{W}{N}$$

в) номинальное значение электрической энергии по показаниям поверяемого счетчика за время t :

где N - число оборотов диска счетчика за время t ;

г) действительное значение электрической энергии за время t , определенное по показаниям образцовых приборов:

$$W = C_{Д} \cdot N$$

д) относительная

погрешность счетчика

$$\gamma_o = \frac{W_{НОМ} - W}{W} \cdot 100\%$$

е) порог чувствительности

счетчика

$$S = \frac{I_{МИН}}{I_{НОМ}} \cdot 100\%$$

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название, цель работы; паспортные данные счетчика; схемы 3.1 и 3.2; таблицы 3.1, 3.2; формулы для расчета; график функции $\gamma_o = f(I)$; выводы.

Контрольные вопросы

1. Каким образом в однофазном счетчике создается вращающий момент?
2. Каким образом в однофазном счетчике создается тормозной момент?
3. Напишите уравнение вращающего момента.

4. Что называется порогом чувствительности счетчика?
5. Что называется номинальной постоянной счетчика?
6. Что такое самоход счетчика?
7. Как влияет самоход на показание счетчика?
8. Какая система измерительного механизма применяется в однофазном счетчике?

Лабораторная работа № 4

Расширение пределов измерения миллиамперметра и вольтметра

Цель работы: изучение методов расширения пределов измерения миллиамперметров и вольтметров; изучение методов расчета сопротивления шунтов и добавочных резисторов.

Содержание работы

1. Расширение пределов измерения миллиамперметра

Для расширения пределов измерения амперметров применяют особые вспомогательные устройства - шунты. Шунт представляет собой четырехзажимный резистор $R_{Ш}$, который вместе с измерительным механизмом, подключенным к его потенциальным зажимам $П$, при помощи токовых зажимов $Т$ включается в цепь измеряемого тока I_X (рис. 4.1). Шунт преобразует ток в падение напряжения. Для постоянного тока уравнение преобразования имеет вид:

$$U_{Ш} = R_{Ш} \cdot I_{Ш},$$

где $I_{Ш}$ - ток в шунте.

Но шунт можно рассматривать и как делитель напряжения с коэффициентом деления (шунтирования):

$$n = \frac{I_X}{I_0} = \frac{R_{ИМ} + R_{Ш}}{R_{Ш}}$$

сопротивление измерительного

где I_0 - ток в измерительном механизме; $R_{ИМ}$ - сопротивление измерительного механизма.

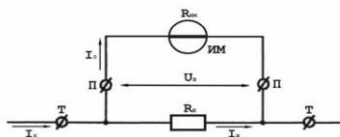


Рис. 4.1.

Это позволяет расширить пределы измерения измерительного механизма по току, т.е. измерять токи, значительно превосходящие ток, на который рассчитан измерительный механизм. Из этого выражения следует:

$$R_{III} = \frac{R_{ИМ}}{n - 1}$$

Шунты изготавливаются из манганина и применяются почти исключительно с магнитоэлектрическими измерительными механизмами на постоянном токе. Применять шунты для электродинамической системы и других систем нецелесообразно, поскольку эти измерительные механизмы потребляют большую мощность, что приводит к необходимости иметь значительные U_{III} , а следовательно, и R_{III} , приводящие в свою очередь к увеличению габаритов и массы шунтов. Кроме того, применение шунтов на переменном токе приводит к погрешности, обусловленной перераспределением токов I_0 и I_{III} при разных частотах из-за влияния реактивных сопротивлений измерительного механизма и шунта.

На токи до 30...50А применяют внутренние шунты, помещаемые в корпусе прибора. На большие токи шунты делают наружными - для исключения нагревания прибора выделяемой в шунте мощностью. Наружные шунты изготавливаются на токи до 10000А и имеют массивные наконечники из красной меди для включения в цепь тока. Между наконечниками впаяны манганиновые пластины или круглые стержни для улучшения охлаждения шунта. Эти шунты делают взаимозаменяемыми, т.е. на фиксированные U_{III} (60, 75, 100, 150 и 300мВ) и потенциальные зажимы шунта соединяют с измерительным механизмом калиброванными проводами, сопротивления которых оговорены ГОСТ 8042-68. Калиброванные шунты в зависимости от точности их подгонки подразделяют на классы 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5.

2. Расширение пределов измерения вольтметра

Резистор, включенный последовательно с измерительным механизмом (ИМ), вращающий момент которого зависит от тока, и используемый для измерения напряжения, называется добавочным резистором. Его основное назначение - преобразовать напряжение в ток.

Ток I_0 в цепи ИМ (рис. 4.2) определяется уравнением преобразования:

$$I_0 = \frac{U_X}{R_{ИМ} + R_D}$$

где U_X - измеряемое напряжение; $R_{ИМ}$ - сопротивление ИМ; R_D - сопротивление добавочного резистора.

Добавочные резисторы служат также для расширения пределов измерения по напряжению уже готовых вольтметров и других приборов, например ваттметров, фазометров, имеющих параллельные цепи, включаемые под напряжение.

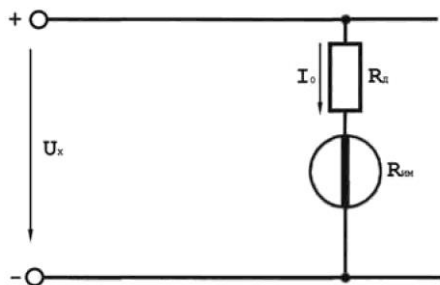


Рис. 4.2.

Если вольтметр имеет номинальный предел измерения U_n и сопротивление R_V и нужно расширить предел до $U'_n > U_n$, то справедливо равенство:

$$\frac{U_n}{R_V} = \frac{U'_n}{R_V + R'_Д}$$

Отсюда сопротивление резистора

$$R'_Д = R_{ВМ} \cdot (n - 1),$$

Добавочные резисторы изготавливаются обычно из манганиновой проволоки, намотанной на каркас из изоляционного материала.

У вольтметров с верхним пределом измерения до 300В добавочные резисторы встраивают внутри корпуса прибора. При устройстве вольтметров с пределом измерения свыше 300В добавочные резисторы из-за их размеров и по условиям охлаждения устанавливают вне корпуса прибора. В зависимости от точности подгонки добавочные резисторы подразделяются на классы: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0.

Где

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все тумблеры выключены (установлены в нижнее положение), переключатель $U_{\text{ВЫХ}}$ ЛАТРа установлен в положение «10», а $R13$ - в положение «max»

1. Расширение пределов измерения миллиамперметра

2. Мультиметром измерить сопротивление рамки измерительного механизма прибора $ИП$ ($R_{им}$), сопротивление $R10$, включаемое в качестве шунта, и добавочное сопротивление $R12$. Результаты измерений записать в отчёт.

Примечание. При отсутствии мультиметра значения $R_{им}$ (*ИП*), R_{10} и R_{12} взять из таблицы «Параметры элементов стенда "Электрические измерения"» (см. приложение 1).

3. Рассчитать коэффициент деления (шунтирования) по формуле

$$n = \frac{R_{им} + R_{ш}}{R_{ш}}$$

где $R_{ш} = R_{10}$.

Округлить полученное значение до ближайшего целого числа, умножить его на обозначенный на шкале *ИП* предел измерения (5 тА) и полученный новый предел измерения прибора *ИП* записать в таблицу 4.1 (первая строка).

4. Определить цену деления приборов $V_2, A_2, ИП$ и заполнить таблицу 4.1.

Таблица 4.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Миллиамперметр (<i>ИП</i>)				
2.	Миллиамперметр (<i>A2</i>)				
3.	Вольтметр (<i>V2</i>)				
4.	Вольтметр (<i>ИП</i>)				

$$R_{IM} = \text{Ом}; R_{10} = R_{ш} = \text{Ом}; R_{12} = R_{д} = \text{кОм}.$$

5. Собрать схему рис. 4.3. Убедиться, что R_{13} установлен в положение «тах», а переключатель $U_{вых}$ -ЛАТРа - в положение «10».

6. Доложить преподавателю о готовности к проведению измерений.

7. С разрешения преподавателя включить тумблеры «Сеть», S_4, S_7, S_6 .

8. Переключатель $U_{вых}$ ЛАТРа установить в положение «40».

9. С помощью переменного резистора R_{13} плавно устанавливать стрелку *ИП* на число делений, указанное в табл. 4.2. Снять показания A_2 и записать в табл. 4.2.

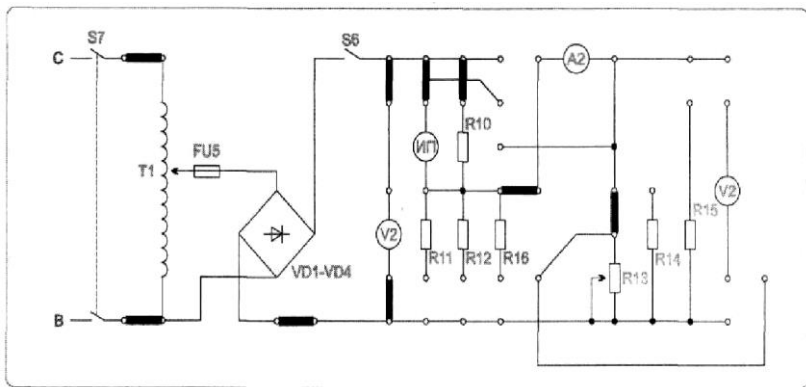


Рис. 4.3.

Результаты измерений и вычислений

Вых	В	40				50		
		3	5	8	10	13	15	18
ИП	Делений							
	I, мА							
A2	I _{ср} , мА							
	ΔI, мА							
	γ, %							

Расчетные формулы

$$\Delta I = I - I_{\partial}, \quad \gamma = \frac{|\Delta I|}{I_{н.з.}} \cdot 100\%, \quad n = \frac{R_{ИМ} + R_{III}}{R_{III}}, \quad R_{III} = \frac{R_{ИМ}}{n-1}$$

10. При установке стрелки *ИП* на 10 делений шкалы (цифра 2) переключатель $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа перевести в положение «50» и продолжить измерения.

11. Выключить S6, S7, «Сеть». R13 установить в положение «max», а переключатель $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа - в положение «10».

2. Расширение пределов измерения вольтметра

12. Собрать схему рис. 4.4.

13. С разрешения преподавателя включить тумблеры «Сеть», S6, S7.

14. Изменяя переключателем $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа напряжение, подаваемое на схему, снять показания приборов *ИП*, V2. Результаты измерений записать в табл. 4.3.

Примечание. Вольтметр V2 - контрольный прибор. Миллиамперметр с добавочным резистором R12 - поверяемый вольтметр (при этом максимальное отклонение стрелки *ИП* соответствует 100 В). Данные вольтметра *ИП* занести в табл. 4.1 (четвертая строка).

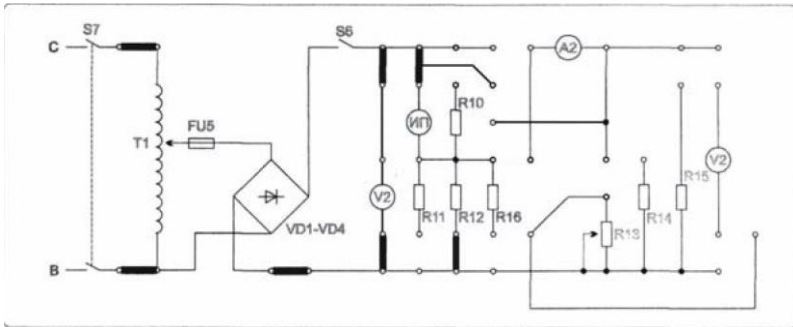


Рис. 4.4.

Результаты измерений и вычислений

ИП	И, В							
V2	U_{δ} , В							
	ДИ, В							
	γ , %							

Расчетные формулы

$$\Delta U = U - U_{\delta}, \quad \gamma = \frac{|\Delta U|}{U_{н.з.}} \cdot 100\%, \quad R_{\delta} = R_{ИМ} \cdot (n-1), \quad n = \frac{U'_n}{U_n}$$

где U_n - номинальный предел измерений; U'_n - расширенный предел измерений; $U_{н.з.}$ - нормирующее значение (предел измерения).

15. Выключить S4, S6, S7, «Сеть». Переключатель $U_{вых}$ ЛАТРа установить в положение «10».

16. Доложить преподавателю о выполнении измерений.

17. Разобрать схему. Сдать рабочее место преподавателю.

18. По результатам измерений рассчитать абсолютную и приведенную погрешности поверяемого прибора III при использовании его в качестве вольтметра и миллиамперметра.

19. Рассчитать необходимую величину добавочного резистора и сравнить её с измеренной величиной R12.

20. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название; цель работы; формулы для расчета; схемы рис. 4.3, 4.4; таблицы 4.1-4.3; выводы.

Контрольные вопросы

1. Какой вид имеет схема включения наружных шунтов?
2. Определите сопротивление шунта для измерительного механизма с током полного отклонения 5 мА и $R_{IM}=3$ Ом, если нужно измерить ток 150 А.
3. Каким должно быть сопротивление шунта к миллиамперметру, рассчитанному на 75 мВ, с током полного отклонения 7,5 мА для измерения тока 7,5 А?
4. Какой ток можно измерить прибором, рассчитанным на 10 мА ($R_{IM} = 10$ Ом), если его включить с шунтом, сопротивление которого $R_{ш}=0,01$ Ом?
5. Какие вспомогательные элементы применяются для изменения пределов измерения магнитоэлектрических вольтметров?
6. Какого порядка должно быть сопротивление добавочного резистора к измерительному механизму с $R_{IM} = 1$ Ом и падением напряжения на рамке $U_H = 10$ мВ, для получения вольтметра с $U'_н = 10$ В?
7. До какого значения напряжения будет расширен предел измерения вольтметра с сопротивлением рамки $R_{IM} = 1$ Ом и падением напряжения на ней $U_н = 10$ мВ при включении добавочного резистора $R_D = 100000$ Ом?

Лабораторная работа № 5

Измерение сопротивлений косвенным методом

Цель работы: изучение схемы определения сопротивлений по методу вольтметра и амперметра; оценка погрешности измерения при различных способах включения вольтметра и амперметра.

Содержание работы

Метод вольтметра и амперметра - косвенный способ определения различных сопротивлений, позволяющий ставить элемент с определенным сопротивлением в рабочие условия. Этот метод основан на использовании закона Ома для участка цепи, сопротивление R_x которого определяется по известному падению напряжения U_x на нем и току I_x .

Существуют различные способы измерения падения напряжения U_x и тока I_x (рис. 5.1).

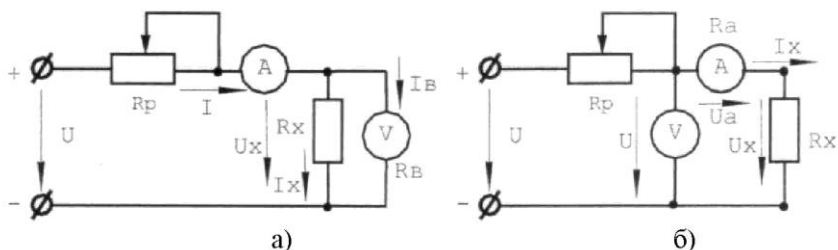


Рис. 5.1.

Измерительные части приведенных схем не обеспечивают одновременное измерение напряжения U_x и тока I_x . Так 1-я схема (рис. 5.1,а) позволяет измерить с помощью вольтметра напряжение U_x , а амперметр дает возможность определить ток I , равный сумме I_x и I_g , из которых последний является током обмотки вольтметра. В этом случае определяемое сопротивление:

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U_x}{I - I_g} = \frac{U_x}{I - \frac{U_x}{R_g}}$$

где R_g - сопротивление вольтметра.

Во второй схеме (рис. 5.1,б) амперметр учитывает ток I_x , но вольтметр показывает напряжение U , равное сумме падений напряжений U_x на сопротивлении R_x и U_a на амперметре. Поэтому определяемое сопротивление:

$$R_x = \frac{U_x}{I_x} = \frac{U - U_a}{I_x} = \frac{U}{I_x} - \frac{U_a}{I_x} = \frac{U}{I_x} - R_a,$$

где R_a - сопротивление амперметра.

Следовательно, если при расчете определяемого сопротивления учитывать сопротивления приборов, то все схемы равноценны.

Если определяемое сопротивление R_x мало по сравнению с сопротивлением вольтметра R_v , током I_v можно пренебречь и, применяя первую схему (рис. 5.1 а), находить сопротивление R_x так:

допуская относительную погрешность

$$\gamma'_{\text{о}} = \frac{R'_x - R_x}{R_x},$$

где R'_x - измеренное значение сопротивления.

Учитывая, что $R'_x = \frac{R_x \cdot R_v}{R_x + R_v}$, имеем

$$\gamma'_{\text{о}} = -\frac{R_x}{R_x + R_v}.$$

В случаях, когда определяемое сопротивление R_x сравнимо с сопротивлением вольтметра R_v и пренебречь током I_v нельзя, следует пользоваться второй схемой (рис. 5.1,б) и при расчете не учитывать падение напряжения U_a на амперметре, определяя сопротивление R_x так:

при относительной погрешности измерения

$$\gamma''_{\text{о}} = \frac{R'_x - R_x}{R_x}.$$

Учитывая, что $R'_x = R_x + R_a$, имеем

Для выявления пределов целесообразности использования той или другой схемы следует приравнять относительные погрешности и, а затем найти значение сопротивления R_x , для которого обе схемы равноценны:

или

$$R_x^2 - R_a \cdot R_x - R_v \cdot R_a = 0.$$

Откуда

$$R_x \cong \sqrt{R_v \cdot R_a}.$$

Следовательно, для сопротивлений $R_x < \sqrt{R_g \cdot R_a}$ предпочтительна схема рис.

5.1,а, а для сопротивлений $R_x > \sqrt{R_g \cdot R_a}$ схема рис. 5.1,.6. Первую из них называют схемой определения "малых" сопротивлений, а вторую - схемой для определения "больших" сопротивлений.

При определении сопротивлений методом вольтметра и амперметра следует выбирать магнитоэлектрические приборы с такими пределами измерений, чтобы показания их были близки к номинальным значениям, т.к. это обеспечивает меньшие погрешности измерения.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{ВЫХ}$ ЛАТРа установлен в положение «10».
2. Собрать схему рис. 5.2.

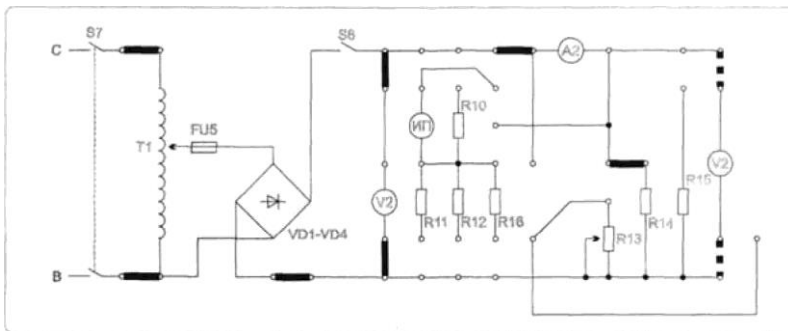


Рис. 5.2.

3. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 5.1.
4. Ознакомиться с порядком выполнения работы.
5. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.
6. С разрешения преподавателя включить питание стенда (тумблер «Сеть»), затем тумблеры S4, S7, S6.

1. Измерение сопротивлений малой величины

7. Изменяя переключателем $U_{ВЫХ}$ ЛАТРа напряжение, подаваемое на схему, установить стрелку миллиамперметра $A2$ в последней трети шкалы (для повышения точности измерений).

8. При двух значениях тока ($A2$) снять показания приборов и записать их в таблицу 5.2.

Приборы

Таблица 5.1

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Миллиамперметр (A2)				
2.	Вольтметр (V2)				
3.	Вольтметр (III)				

Таблица 5.2

Результаты измерений и вычислений

	Результаты измерений		Результаты вычислений		
	I, В	I, мА	R' _x , Ом	ΔR _x , Ом	γ _о , %
Схема включения приборов					
V2 включен до A2					
V2 включен после A2					

9. Выключить S6, S7. Переключатель $U_{ВЫХ}$ ЛАТРа установить в положение «10».

10. Сделать перекоммутацию схемы таким образом, чтобы миллиамперметр A2 был включен до вольтметра V2 (на схеме показано пунктиром).

11. С разрешения преподавателя включить S7, S6 и повторить измерения.

12. Выключить S6, S7.

2. Измерение сопротивлений большой величины

13. Собрать схему рис. 5.3.

В данном опыте измеряется сопротивление R_{15} , вольтметром служит миллиамперметр ИП с добавочным сопротивлением R_{11} (предел измерения 50 В и внутреннее сопротивление 10 кОм).

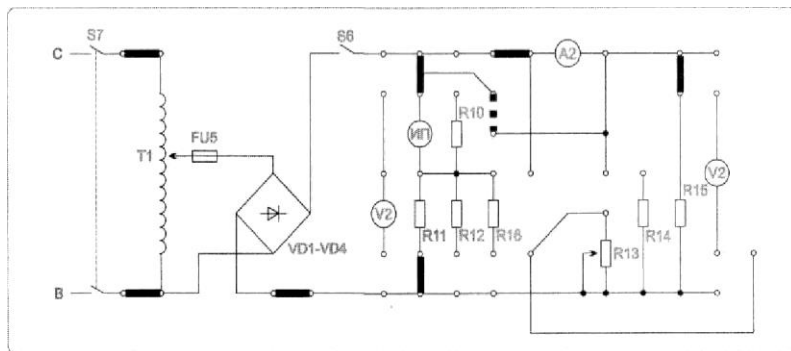


Рис. 5.3.

14. С разрешения преподавателя включить S4, S7, S6.
15. Устанавливая переключатель $U_{ВЫХ}$ ЛАТРа поочередно в положения «40» и «50», снять показания приборов (при двух значениях напряжения) и записать их в таблицу 5.3.
16. Выключить S4 S6, S7. Переключатель ЛАТРа $U_{ВЫХ}$ установить в положение «10».
17. Сделать перекоммутацию схемы таким образом, чтобы миллиамперметр A2 был включен до вольтметра ИП (на схеме показано пунктиром).
18. С разрешения преподавателя включить S4, S7, S6 и повторить измерения по пункту 14.
19. Выключить S4, S6, S7. Переключатель $U_{ВЫХ}$ ЛАТРа установить в положение «10».
20. Доложить преподавателю о выполнении работы.
21. Разобрать схему. Сдать рабочее место преподавателю.
22. Рассчитать R_X . Оценить погрешность измерения R_X при различных схемах включения приборов.
23. Сделать выводы по работе.

Таблица 5.3

Результаты измерений и вычислений

Схема включения приборов	Результаты измерений		Результаты вычислений		
	И, В	I, мА	R'_x , Ом	ΔR_x , Ом	γ_0 , %
V2 включен до A2					
V2 включен после A2					

Расчетные формулы

$$R'_x = \frac{U}{I}, \quad \Delta R_x = R'_x - R_x, \quad \gamma_o = \frac{R'_x - R_x}{R_x} \cdot 100\%.$$

R_x - измеряется мультиметром (тестером) или берется из таблиц «**Параметры элементов стенда "Электрические измерения"**» конкретно для каждого рабочего места (см. приложение 1).

Контрольные вопросы

1. Что понимают под измерением сопротивления?
2. Почему при определении сопротивления по методу амперметра и вольтметра следует применять различные схемы включения измерительных приборов?
3. Какие сопротивления при определении по методу вольтметра и амперметра принято считать «большими» и какие - «малыми»?

Лабораторная работа №6

Измерение коэффициента мощности $\cos\varphi$ при различных видах нагрузок

Цель работы: овладение навыками измерения $\cos\varphi$ фазометром и определения его значения расчетным путем; исследование влияния на значение $\cos\varphi$ величины и характера нагрузок.

Содержание работы

Измерение угла сдвига фаз между электрическими сигналами (токами, напряжениями) производится в самых различных областях измерительной техники, техники связи, телевидении и т.д. При этом измерение сдвига фаз в основном производится между током и напряжением либо между двумя напряжениями одинаковой частоты.

Измерительные приборы, предназначенные для измерения разности фаз, называются фазометрами.

Измерение угла сдвига фаз между током и напряжением производится лого метрическим методом, методом 3-х приборов или осцилло графическим методом. Измерение разности фаз между двумя напряжениями осуществляется электронными аналоговыми и цифровыми фазометрами, а также компенсационным и осциллографическими методами.

Значение $\cos\varphi$ в цепи переменного тока может быть определено косвенным методом по показаниям амперметра, вольтметра и ваттметра по формуле:

$$\cos\varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$

Такой косвенный метод, требующий вычислений, неудобен для непрерывного наблюдения за режимом работы сети. В этих случаях применяются показывающие приборы - фазометры.

В состав однофазного фазометра входит неподвижная катушка, обтекаемая током нагрузки I , и подвижная часть, состоящая из двух катушек, укрепленных на общей оси под углом относительно друг друга (рис. 6.1).

Ток I создает внутри неподвижной катушки достаточно равномерное магнитное поле. Магнитный поток пропорционален току I и совпадает с ним по фазе. Ток I отстает по фазе от напряжения U на угол φ .

Катушки подвижной части имеют большое число витков тонкой проволоки. Токи к ним подводятся через спиральные пружинки. Катушка 1 соединена с резистором R с большим сопротивлением, поэтому ток I_1 совпадает по фазе с напряжением сети. Катушка 2 соединена последовательно с дросселем L , ток отстает в ней по фазе от напряжения сети на угол α .

Взаимодействие подвижных и неподвижных катушек создает вращающий момент, действующий на катушку 1:

$$M_1 = I_1 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \varphi_1(\alpha),$$

где α - угол отклонения подвижной части от некоторого положения, принимаемого за исходное. На катушку 2 будет действовать момент:

$$M_2 = I_2 \cdot I \cdot \cos(\varphi - \gamma) \cdot \varphi_2(\alpha).$$

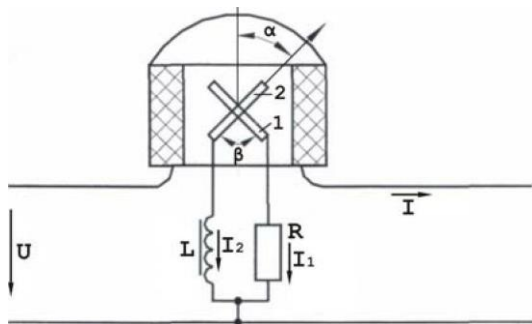


Рис. 6.1.

Моменты M_1 и M_2 направлены в противоположные стороны. Подвижная часть прибора должна занять такое положение, при котором $M_2 = M_1$, т.е.

$$I_1 \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot \varphi_1(\alpha) = I_2 \cdot I \cdot \cos(\varphi - \gamma) \cdot \varphi_2(\alpha).$$

Отсюда:

$$I_1 \cdot \cos \varphi \cdot \varphi_1(\alpha) = I_2 \cdot \cos(\varphi - \gamma) \cdot \varphi_2(\alpha).$$

Для токов I_1 и I_2 можно записать:

$$I_1 = U/R_1; \quad I_2 = U/Z_2.$$

Тогда

$$\frac{U}{R_1} \cdot \cos \varphi \cdot \varphi_1(\alpha) = \frac{U}{Z_2} \cdot \cos(\varphi - \gamma) \cdot \varphi_2(\alpha).$$

Т.е. видно, что положение подвижной части фазометра, определяемое углом, является только функцией угла φ и не зависит ни от тока нагрузки, ни от напряжения сети, т.е. $\alpha = F(\varphi)$.

Подбором размеров катушек, угла, под которым скреплены катушки, и угла сдвига γ в цепи катушки 2 можно получить зависимость $\alpha = \varphi$, т.е. шкала фазометра в градусах будет соответствовать углу сдвига φ .

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа установлен в положение "10".

2. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 6.1. Ознакомиться с порядком выполнения работы.

Приборы

Таблица 6.1

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Миллиамперметр (A1)				
2.	Вольтметр (V1)				
3.	Ваттметр (W1)				
4.	Фазометр(φ)				

1. Измерение $\cos\varphi$ при активно-индуктивной нагрузке

3. Собрать схему рис. 6.2.

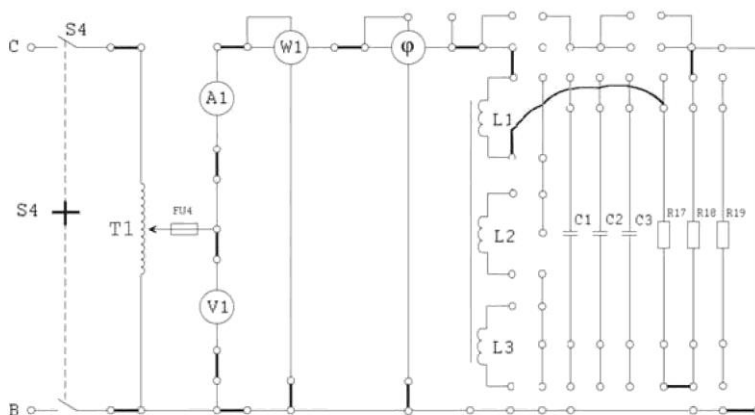


Рис. 6.2.

4. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.

5. С разрешения преподавателя включить стенд (тумблер «Сеть»), затем тумблер S4 (питание ЛАТР T1) и тумблер питания схемы фазометра.

6. Изменяя величину напряжения переключателем $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа, установить такую величину мощности и тока, которые можно достаточно точно измерить (5 Вт или 10 Вт). Снять показания приборов и записать их в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка		Показания приборов				$\cos\varphi'$	$\cos\varphi$	Δ	$\gamma_{\text{ср}}\%$
		$I, \text{ мА}$	$U, \text{ В}$	$P, \text{ Вт}$	$\varphi, \text{ град}$				
активно-индуктивная	$L1+R17+R18$								
	$L1+L2+R17+R18$								
	$L1+L2+L3+R17+R18$								
активно-емкостная	$C1+R17+R18$								
	$C2+R17+R18$								
	$C3+R17+R18$								
смешанная	$L1+L2+L3+C1+R17+R18$								
	$L1+L2+C2+R17+R18$								
	$L1+L2+L3+C3+R17+R18$								
	$L1+L2+L3+C3+R17$								

$C1 = 2 \text{ мкФ}; C2 = 4 \text{ мкФ}; C3 = 10 \text{ мкФ}$

Расчетные формулы

$$\cos\varphi' = \frac{P}{U \cdot I}, \quad \Delta = \cos\varphi' - \cos\varphi, \quad \gamma_{\text{ср}} = \frac{\Delta}{\cos\varphi} \cdot 100\%$$

где угол φ - показания фазометра, принимаемые за действительные значения измеряемой величины.

7. Выключить S4. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

8. Повторить измерения с различными величинами индуктивности согласно таблицы 6.2, причем каждый раз необходимо начинать опыт с подачи минимального напряжения. Изменения в схеме производить при выключенном тумблере S4. Результаты измерений записать в таблицу 6.2.

9. Выключить S4. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

2. Измерение $\cos\varphi$ при активно - емкостной нагрузке

10. Собрать схему рис. 6.3.

11. С разрешения преподавателя включить тумблер S4 и провести измерения при различных значениях емкости (согласно табл. 6.2). Показания приборов записать в таблицу 6.2.

12. Выключить S4. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

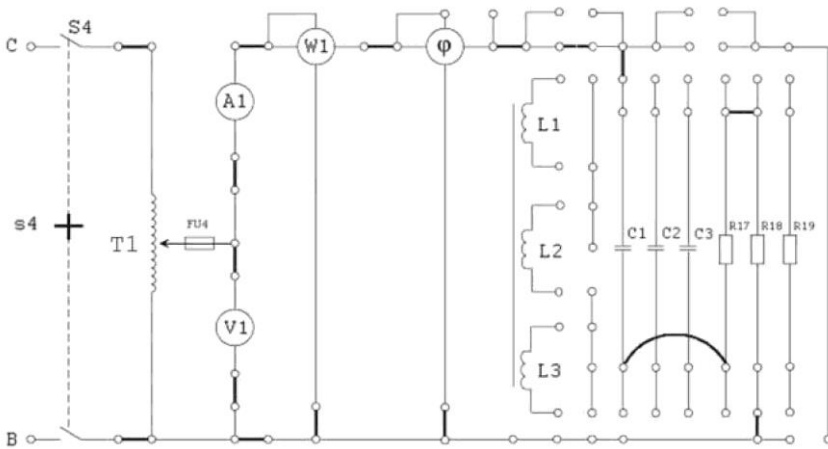


Рис. 6.3.

3. Измерение $\cos\phi$ при смешанной нагрузке

13. Собрать схему рис. 6.4.

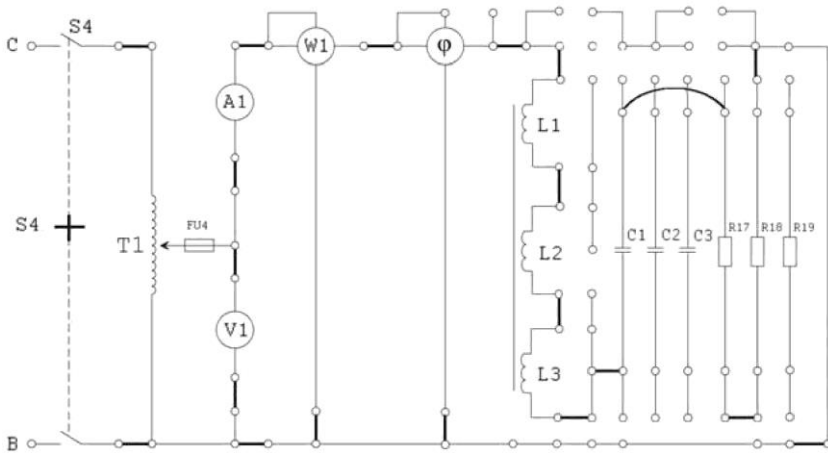


Рис. 6.4.

14. С разрешения преподавателя включить S4 и провести измерения при различных значениях емкости, индуктивности и активного сопротивления согласно таблицы 6.2.

15. Выключить S4. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

16. Доложить преподавателю о выполнении работы.

17. Разобрать схему и сдать рабочее место преподавателю.

18. По результатам измерений произвести вычисления $\cos\varphi$ при различных видах и величинах нагрузки.

19. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения $\cos\varphi$ косвенным методом.

20. Результаты вычислений записать в таблицу 6.2.

21. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название, цель работы; электрические схемы 6.2 - 6.4; исходные данные; формулы для расчета; таблицы 6.1, 6.2; выводы.

Контрольные вопросы

1. Запишите уравнение шкалы фазометра.

2. Каким образом можно произвести расчет $\cos\varphi$ по значениям P , U , I ?

Лабораторная работа № 7

Измерение индуктивности косвенным методом

Цель работы: овладение навыками измерения индуктивности косвенным методом.

Содержание работы

Любой контур электрической цепи с током пронизывается собственным магнитным потоком. Магнитные потоки, пронизывающие отдельные витки катушки, могут быть различными. Сумма магнитных потоков, сцепленных с витками, называется потокосцеплением

$$\Psi = W \cdot \Phi,$$

где W - число витков.

Потокасцепление и ток катушки в линейной цепи пропорциональны и связаны соотношением:

где L - коэффициент пропорциональности - индуктивность катушки, которая поэтому и называется катушкой индуктивности. Единица измерения индуктивности Генри (Гн).

Как и при измерении сопротивления постоянному току, для измерения индуктивности применим метод амперметра и вольтметра. Необходимо лишь иметь в виду, что в данном случае определение погрешностей измерения Z_X (полного сопротивления катушки индуктивности), обусловленных сопротивлением приборов, затруднительно, т.к. погрешности зависят не только от значения Z_X , но и от составляющих полного сопротивления измерительных приборов. В связи с этим применяется метод 3-х приборов: амперметра, вольтметра и ваттметра. Для больших сопротивлений используется схема на рис. 7.1,а, а для малых - на рис. 7.1,б.

В первом случае (рис. 7.1,а) значение полного сопротивления, определенное по показаниям вольтметра и амперметра

$$Z'_X = U / I$$

будет больше действительного Z_X на величину геометрической суммы сопротивлений амперметра и последовательной обмотки ваттметра.

По показаниям приборов в схеме (рис. 7.1,б) можно определить активное сопротивление

где R_a и R_{BT} активные сопротивления соответственно амперметра и последовательной обмотки ваттметра, и реактивное сопротивление:

$$X'_X = \sqrt{(Z'_X)^2 - (R'_X)^2}.$$

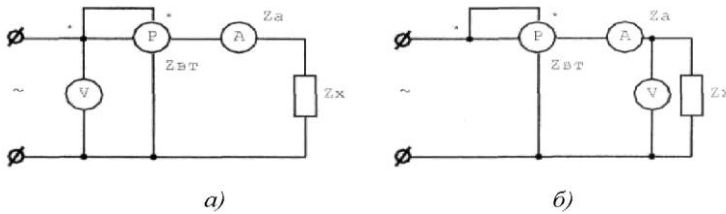


Рис. 7.1.

Зная активное и реактивное сопротивления приборов, можно найти активное, реактивное и полное сопротивление элемента цепи:

$$R_X = R'_X - R_a - R_{BT};$$

$$X_X = X'_X - X_a - X_{BT};$$

$$Z_X = \sqrt{R_X^2 + X_X^2};$$

$$L_X = Z_X / 2\pi f.$$

Применительно к схеме, приведенной на рис. 7.1,6, по показаниям приборов вычисляют активную и реактивную проводимости и находят активную, реактивную и полную проводимости измеряемого элемента цепи. Точность измерения рассмотренным методом невелика, причем особенно большие погрешности имеют место при определении составляющих полного сопротивления или проводимости.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{вых}$ ЛАТРа установлен в положение "10".

2. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 7.1. Ознакомиться с порядком выполнения работы.

Примечание. Внутреннее сопротивление приборов измерить мультиметром (при наличии) или взять из «Таблиц величин элементов стенда "Электрические измерения"» для каждого рабочего места (см. приложение 1).

3. Собрать схему рис. 7.2.

4. Доклзнить преподавателю о готовности к выполнению работы.

5. С разрешения преподавателя включить стенд (тумблер «Сеть»), затем тумблер S4 (питание ЛАТР Т1).

6. Изменяя величину напряжения переключателем $U_{\text{вых}}$ ЛАТРа, установить такую величину мощности и тока, которые можно достаточно точно измерить (5 Вт). Снять показания приборов и записать их в таблицу 7.2.

7. Выключить S4. Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

8. Отсоединить $A1$ и вместо него подсоединить миллиамперметр электромагнитной системы с пределом измерения 300 мА (при наличии). В случае отсутствия выносного миллиамперметра на 300 мА измерения продолжать с прибором $A1$.

9. Повторить измерения с различными величинами индуктивности согласно таблицы 7.2, причем каждый раз необходимо начинать опыт с подачи минимального напряжения. Изменения в схеме производить при выключенном тумблере S4. Результаты измерений записать в таблицу 7.2.

Таблица 7.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	к °* 2 н	Пределы измерений	Цена деления	Внутреннее сопротивление приборов
1.	Миллиамперметр ($A1$)					
2.	Вольтметр (VI)					
3.	Ваттметр (W)					
4.	Выносной миллиамперметр					5,6 Ом

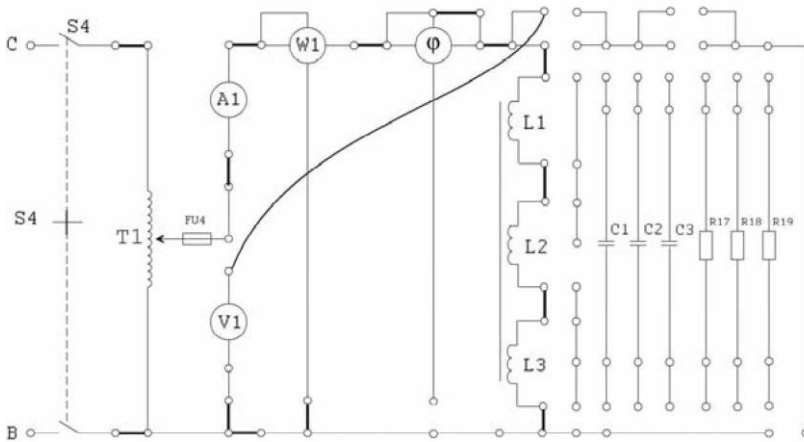


Рис. 7.2.

Таблица 7.2

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка	Показания приборов			Z'_x , Ом	R'_x , Ом	X'_x , Ом	L'_x , Гн
	P , Вт	U , В	I , мА				
$L1+L2+L3$	5						
$L1+L2$	5						
$L1+L3$	5						
$L1$	5						

Расчетные формулы

$$Z'_x = \frac{U}{I};$$

$$R'_x = \frac{P}{I^2};$$

$$X'_x = \sqrt{Z_x'^2 - R_x'^2};$$

$$L'_x = \frac{X'_x}{2\pi f}, \quad f = 50 \text{ Гц};$$

$$R_L = R'_x - R_s - R_w.$$

10. Выключить S4, «Сеть». Переключатель ЛАТРа установить в положение "10".

11. Доложить преподавателю о выполнении работы.
12. Разобрать схему и сдать рабочее место преподавателю.
13. По результатам измерений произвести вычисления параметров катушек индуктивности $L1$, $L2$, $L3$ с учетом известных значений внутренних сопротивлений приборов $A1$, $W1$, выносного миллиамперметра (R_{en}).
14. Результаты вычислений занести в табл. 7.2, 7.3.

Таблица 7.3

Параметры катушек

Катушка $L1$		Катушка $L2$		Катушка $L3$	
$L1, Гн$	$R_{L1}, Ом$	$L2, Гн$	$R_{L2}, Ом$	$L3, Гн$	$R_{L3}, Ом$

15. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название, цель работы; схему 7.2; таблицы 7.1 - 7.3; формулы для расчета; выводы.

Контрольные вопросы

1. В чем суть косвенного метода измерения?
2. Зависит ли схема включения A , V , P от значения неизвестного сопротивления катушки индуктивности?

Лабораторная работа №8

Измерение активной мощности в 3 - фазных цепях

Цель работы: изучение основных методов измерения активной мощности в 3-фазных цепях при помощи однофазных ваттметров; изучение устройства и принципа действия 3-фазных ваттметров.

Содержание работы

Измерение мощности в цепи 3-фазного тока может осуществляться обычными однофазными ваттметрами путем включения их по тем или иным схемам в зависимости от системы проводки (3-проводная или 4-проводная).

Для измерения мощности в 4-проводной сети с нейтральным проводом необходимы три ваттметра, которые включаются по схеме рис.8.1.

Общая активная мощность равна:

$$P = P_a + P_b + P_c.$$

Данная схема измерения мощности при помощи трех ваттметров дает правильные результаты для любой нагрузки как равномерной, так и неравномерной.

При измерении мощности, потребляемой симметричной нагрузкой, пользуются одним ваттметром:

$$P = 3 \cdot P_\phi,$$

где P_ϕ - активная мощность, потребляемая отдельной фазой симметричной нагрузки.

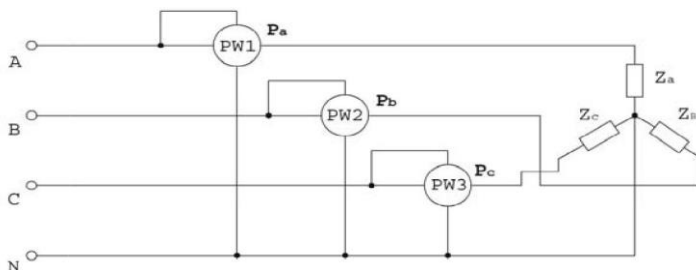


Рис.8.1


При измерении мощности в 3-проводной сети без нулевого провода измерение производится по одной из схем, показанных на рис. 8.2.

Схемы двух ваттметров для измерения активной мощности в 3- проводных цепях применяются как при соединении нагрузки звездой, так и при соединении треугольником. При непрерывном наблюдении за режимом работы стационарных 3- фазных установок применяются 3-фазные ваттметры.

Прибор имеет два отдельных магнитопровода с последовательными обмотками на них. В воздушном зазоре каждого из них находятся рамки с большим числом витков тонкой проволоки, жестко скрепленные между собой и образующие подвижную часть прибора.

Каждая из рамок через добавочные сопротивления включается на линейное напряжение 3-фазной сети по одной из схем (рис. 8.2).

Вращающие моменты, создаваемые каждой из подвижных рамок,

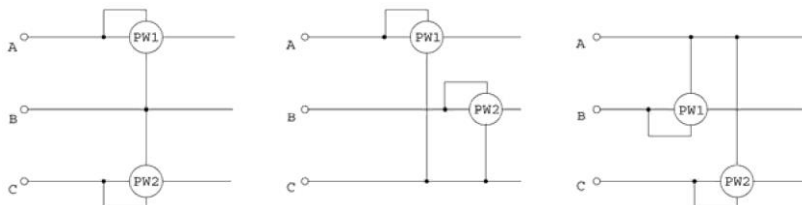

складываются; отклонение стрелки прибора от нулевого положения в этом случае пропорционально сумме действий обеих рамок. В приборе происходит как бы автоматическое сложение показаний двух ваттметров, и шкала его градуируется в значениях мощности 3-фазной цепи.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{вкл}$ ЛАТРа установлен в положение "10".

2. Определить цену деления приборов. Заполнить таблицу 8.1. Ознакомиться с порядком выполнения работы.

Таблица 8.1

Приборы

№ п/п	Наименование	Система прибора	Класс точности	Пределы измерений	Цена деления
1.	Вольтметр (V)				
2.	Миллиамперметр (A)				

3.	Ваттметр ($W1, W2$)				
4.	2 выносных миллиамперметра на 100 мА				

3. Собрать схему рис. 8.3, при этом вольтметр $V1$ не подключать, а вместо перемычек в линейные провода фаз А и С включить выносные миллиамперметры электромагнитной системы (PA) с пределом измерения 100 мА (при наличии).

Примечание. При отсутствии миллиамперметров на 100 мА измерения токов и напряжений производить приборами $V1$ и $A1$, изменяя схему их включения.

После каждого изменения схемы тумблер $S5$ включать только с разрешения преподавателя!

4. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.

5. С разрешения преподавателя включить стенд (тумблер «Сеть»), затем тумблер $S5$.

6. Снять показания миллиамперметров и ваттметра, записать в таблицу 8.2.

7. Соблюдая меры безопасности, вольтметром $V1$ измерить поочередно напряжение фаз А, В, С и записать в таблицу 8.2.

8. Выключить тумблер $S5$.

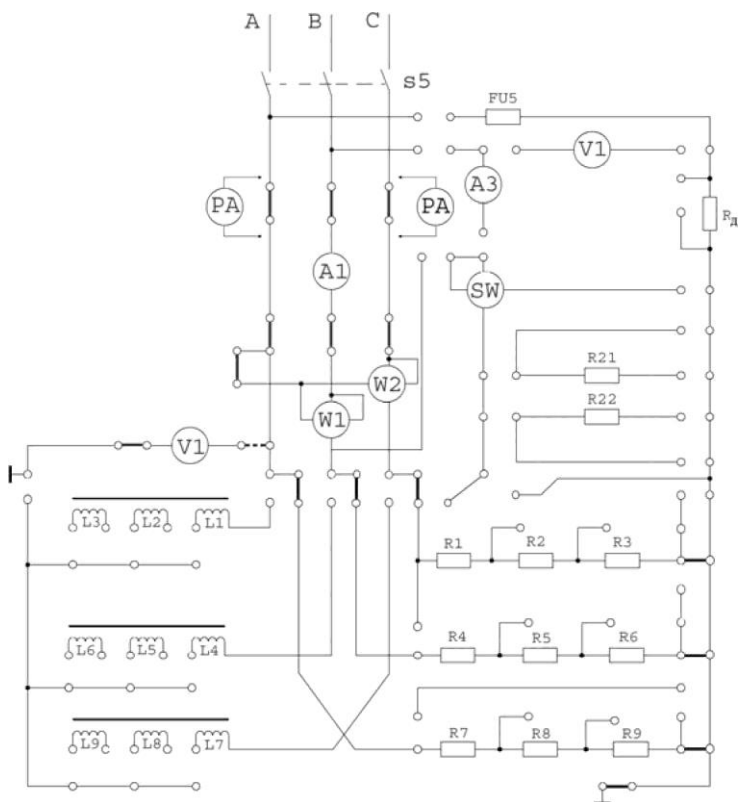


Рис. 8.3

9. Закоротить перемычками резисторы R_2 , R_5 , R_8 .

10. С разрешения преподавателя включить тумблер S_5 и измерить токи в фазах, напряжения фаз и мощность. Результаты измерений записать в таблицу 8.2.

11. Выключить тумблер S_5 .

12. Собрать схему рис. 8.4.

13. Провести измерения напряжений, токов и мощностей, как указано выше.

Результаты записать в табл. 8.2.

14. Выключить тумблеры S_5 и «Сеть».

15. Доложить преподавателю о выполнении работы.

16. Разобрать схему и сдать рабочее место преподавателю.

17. По результатам измерений произвести вычисления мощности и параметров нагрузки для всех схем включения. Результаты вычислений занести в табл. 8.2, 8.3, 8.4. Сравнить результаты расчетов с результатами измерений.

18. Сделать выводы по работе.

Таблица 8.2

Результаты измерений и вычислений

Нагрузка	Результаты измерений							Результаты вычислений			
	U_a	I_a	U_b	I_b	U_c	I_c	P	P_a	P_b	P_c	P
	В	мА	В	мА	В	мА	Вт	Вт	Вт	Вт	Вт
активная 1											
активная 2											
индуктивная											

Таблица 8.3

Активная нагрузка

нагрузка	$R7$	$R8$	$R9$	R_a	$R4$	$R5$	$R6$	R_b	$R1$	$R2$	$R3$	R_c
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
1												
2		-				-				-		

Расчетные формулы

1 - активная нагрузка

$$R_a = R7 + R8 + R9; \quad R_b = R4 + R5 + R6; \quad R_c = R1 + R2 + R3$$

2 - активная нагрузка

$$R_a = R7 + R9; \quad R_b = R4 + R6; \quad R_c = R1 + R3.$$

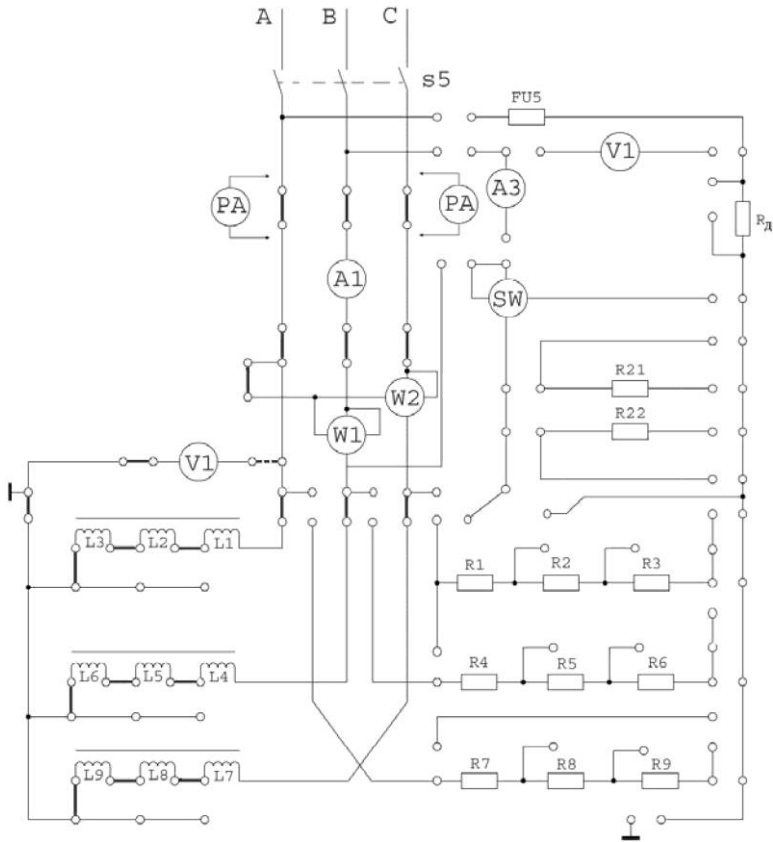


Рис. 8.4. Индуктивная нагрузка

R_a	L_a	φ_a	$\cos\varphi_a$	R_b	L_b	φ_b	$\cos\varphi_b$	R_c	L_c	φ_c	$\cos\varphi_c$
Ом	Гн	град		Ом	Гн	град		Ом	Гн	град	

Расчетные формулы

$$R_a = R_{L1} + R_{L2} + R_{L3}; \quad R_b = R_{L4} + R_{L5} + R_{L6}; \quad R_c = R_{L7} + R_{L8} + R_{L9};$$

$$L_a = L1 + L2 + L3; \quad L_b = L4 + L5 + L6; \quad L_c = L7 + L8 + L9.$$

$$L1 = L4 = L7 = 5 \text{ Гн}; \quad L2 = L5 = L8 = 1,4 \text{ Гн}; \quad L3 = L6 = L9 = 1,43 \text{ Гн};$$

$$P = U_a \cdot I_a \cdot \cos \varphi_a + U_b \cdot I_b \cdot \cos \varphi_b + U_c \cdot I_c \cdot \cos \varphi_c.$$

Примечание: значения сопротивлений измерить мультиметром (при наличии) или взять из «Таблиц величин элементов стенда «Электрические измерения» для каждого рабочего места» (см. приложение 1).

Для активной нагрузки $\cos \varphi_a = \cos \varphi_b = \cos \varphi_c = 1$.

Для индуктивной нагрузки $\varphi = \arctg \frac{X_L}{R}$; $X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$; $f = 50 \text{ Гц}$.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название; цель работы; формулы для расчета; схемы рис. 8.3, 8.4; таблицы 8.1-8.4; выводы.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях и по каким схемам можно измерить активную мощность 3-фазной системы одним однофазным ваттметром?

2. Когда для измерения активной мощности 3-фазной системы можно пользоваться схемой двух ваттметров?

3. Устройство и принцип действия 3-фазного ваттметра.

Лабораторная работа № 9

Измерение напряжений и частот при помощи электронного осциллографа

Цель работы: изучение устройства и правил эксплуатации электронных осциллографов и методов измерения с помощью осциллографа амплитуды и частоты напряжений.

Содержание работы

В основу работы электронного осциллографа (ЭО) положено управление движением пучка электронов воздействием на него исследуемым напряжением. Структурная схема ЭО осциллографа дана на рис. 9.1.

Исследуемое напряжение является функцией времени, отображаемой в прямоугольных координатах графиком $U = f(t)$. Две пары пластин ЭЛТ отклоняют луч в двух взаимно перпендикулярных направлениях, которые являются координатными осями. Для получения равномерной оси времени необходимо, чтобы луч электронов отклонялся в горизонтальном направлении с постоянной скоростью. С этой целью к горизонтально отклоняющим пластинам (X) подводят от генератора пилообразное напряжение. Исследуемое напряжение подается к вертикально отклоняющим пластинам ЭЛТ. Наблюдаемое на экране ЭЛТ изображение называется осциллограммой. Чувствительность ЭЛТ определяется по формуле:

$$S = \Delta L / \Delta \bar{U}, \text{ мм/В,}$$

где ΔL - смещение пятна на экране ЭЛТ при изменении напряжения (U) на пластинах Y на 1В.

Для получения неподвижного изображения на экране ЭЛТ необходимо его синхронизировать напряжением генератора развертки, т.е. добиться равенства периода развертки периоду исследуемого сигнала.

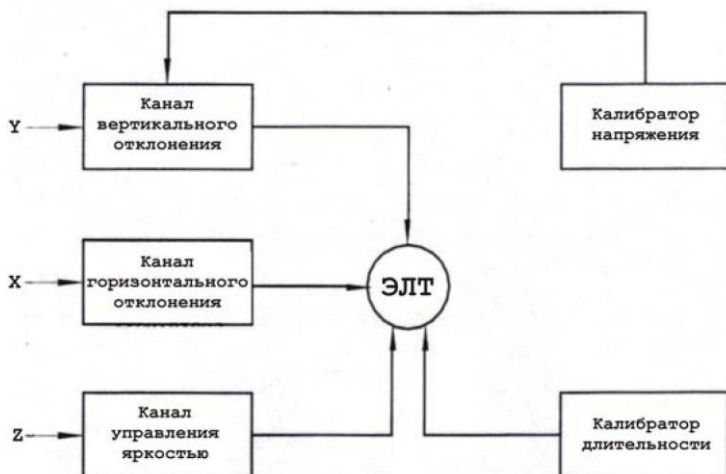


Рис. 9.1.

1. Измерение напряжений

Для измерения напряжений осциллографом применяются метод сравнения и метод калиброванной чувствительности канала вертикального отклонения (Y). Первый метод основан на линейной зависимости между напряжением, поданным на вход осциллографа, и получаемым отклонением луча ЭЛТ по вертикали. Процесс измерения напряжения методом сравнения сводится к выполнению двух операций:

- а) получению изображения измеряемого напряжения U_X и измерению размаха изображения по вертикали L_X ;
- б) замене измеряемого напряжения известным (калиброванным) напряжением и регулировкой его до получения изображения с размахом по вертикали L_X , близкого к L_X . При этом:

$$U_X = U_K \cdot \frac{L_X}{L_K} \cdot K_D,$$

где K_D - коэффициент деления входного делителя.

В качестве источника известного напряжения используется специальный источник, помещаемый в осциллограф, называемый калибратором напряжения.

Для измерения напряжений методом калиброванной чувствительности на вход канала Y подают калиброванное переменное напряжение U_K и с помощью плавной регулировки (ручкой "Усиление") коэффициента усиления канала Y

В дальнейшем ручку "Усиление" вращать нельзя.

После калибровки на вход Y осциллографа подают измеряемое напряжение U_X , измеряют размер по вертикали L_X и вычисляют искомое значение добиваются получения на экране ЭЛТ нужного размаха напряжения L_K . При этом номинальная чувствительность S определится как:

$$S = L_K / U_K.$$

напряжения:

$$U_X = L_X / S.$$

Точность измерения напряжений с помощью осциллографа составляет 5... 10%.

2. Измерение частоты переменного тока методом фигур Лиссажу

Измерение частоты с помощью осциллографа производится путем сравнения частоты исследуемого сигнала с частотой образцового генератора. Для определения частоты методом фигур Лиссажу напряжение образцовой частоты f_0 подается на вход X усилителя горизонтального отклонения, а напряжение неизвестной частоты f_X на вход Y усилителя вертикального отклонения. Внутренний генератор развертки осциллографа выключается. Изменением образцовой частоты добиваются получения неподвижной фигуры Лиссажу. Фигуры зависят от числовых и фазовых соотношений частот.

Для определения отношения сравниваемых частот через наблюдаемую фигуру мысленно проводят две взаимно перпендикулярные линии - вертикальную и горизонтальную, не проходящие через узлы фигуры, и подсчитывают число пересечений каждой линии с фигурой. Отношение числа пересечений горизонтальной линии N_H и вертикальной линии N_B с фигурой равно отношению периодов сигналов, поданных на отклоняющие пластины ЭЛТ:

$$N_H / N_B = T_0 / T_X$$

или отношению частот этих сигналов:

$$N_H / N_B = f_X / f_0,$$

откуда

Синусоидальную развертку не рекомендуется применять при кратности частот свыше 10 ввиду трудности подсчета точек пересечения. Примеры фигур Лиссажу (см. рис. 9.2):

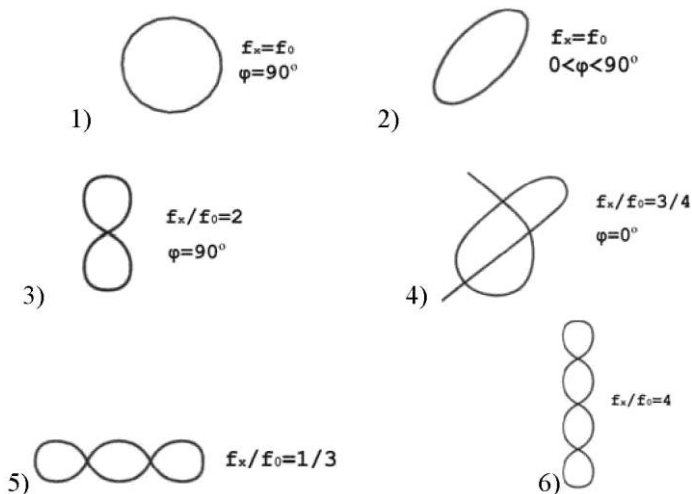


Рис. 9.2.

Порядок выполнения работы

1. Убедиться, что все выключатели стенда выключены (находятся в нижнем положении), а переключатель $U_{\text{вкл}}$ ЛАТРа установлен в положение «10».
2. Собрать схему рис. 9.3.
3. Пользуясь инструкцией по эксплуатации, подготовить электронный осциллограф к работе и провести его балансировку и калибровку.
4. Ознакомиться с порядком выполнения работы. Определить цену деления вольтметра V_1 .
5. Доложить преподавателю о готовности к выполнению работы.
6. С разрешения преподавателя подать питание на стенд (включить тумблер «Сеть») и на схему (включить тумблер «S4»).

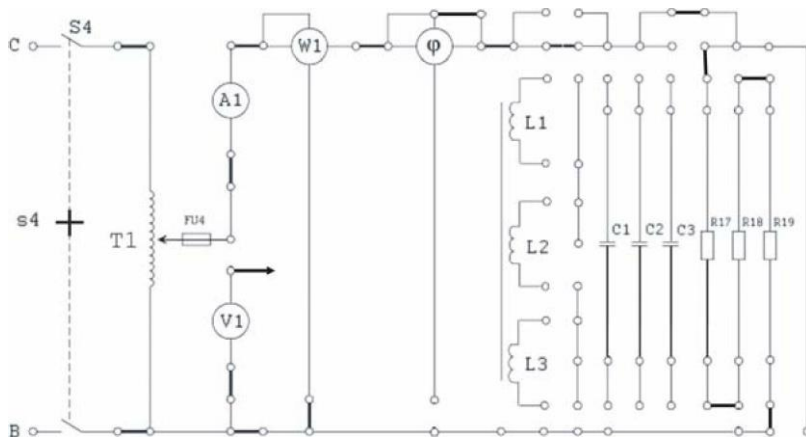


Рис. 9.3.

7. Подключая вход осциллографа к выводам $R17$, $R18$, $R19$ и изменяя величину напряжения переключателем $U_{вых}$ ЛАТРа, устанавливать такие величины напряжений, которые можно достаточно точно измерить. Эти же напряжения измерять вольтметром $V1$. Провести 10 замеров. Результаты измерений записать в таблицу 9.1.

8. Выключить тумблеры «S4» и «Сеть».

9. Собрать схему рис 9.4. Концы обмотки ЛАТРа соединить перемычками с фазами В и С.

10. С разрешения преподавателя включить тумблеры «Сеть» и «S7».

Таблица 9.1

Измерение напряжений

Измерено вольтметром	$U_{дВ}$								
Измерено осциллографом	$U,$ $В$								
$\gamma_0, \%$									

Расчетные формулы

$$\gamma_o = \frac{U - U_D}{U_D} \cdot 100\%$$

11. Плавно регулируя частоту выходного сигнала генератора ручкой «5В, 30÷300Гц», добейтесь устойчивого рисунка на экране осциллографа и зарисуйте полученное изображение.

12. Повторить опыты 5 ÷ 6 раз при различных частотах ГНЧ, добиваясь

Измерение частоты по фигурам Лиссажу

$$f_x = \frac{N_Y}{N_X} \cdot f_o^*$$

устойчивого изображения различных фигур Лиссажу.

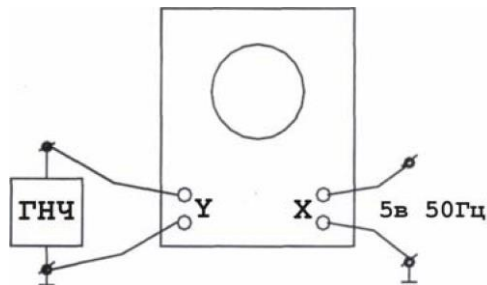


Рис. 9.4.

13. Выключить тумблеры «S7» и «Сеть» и питание осциллографа.
14. Доложить преподавателю о выполнении работы.
15. Разобрать схему и сдать рабочее место преподавателю.
16. Рассчитать относительную погрешность измерения напряжения.
17. Рассчитать значения измеренных частот выходного напряжения ГНЧ.
18. Сделать выводы по работе.

Содержание отчета

Отчет должен содержать: название; цель работы; формулы для расчета; схемы рис. 9.3, 9.4; таблицу 9.1; рисунки; выводы.

Контрольные вопросы

1. Какие параметры синусоидальных сигналов можно измерять электронным осциллографом?
2. Для какой цели применяют в осциллографе синхронизирующее напряжение?
3. Для какой цели в осциллографе применяют развертывающее напряжение?
4. Какую форму имеет напряжение на выходе генератора развертки?
5. На какие электроды ЭЛТ подается исследуемое напряжение?
6. Какие способы применяются для измерения частоты осциллографом?
7. Исходя из какого условия определяют частоту неизвестного сигнала при помощи осциллографа?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

ТЕМА: Конструктивные особенности электроизмерительных приборов.

Методика определения точности измерения.

ЦЕЛЬ: 1. Изучение конструкционных особенностей измерительных приборов.

2. Изучение методики определения точности измерения. Расчет погрешностей.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Пользуясь имеющимися условными обозначениями на шкале прибора определить:

- Предел измерения. Систему.

- Цену деления.

- Чувствительность.

- Объяснить условные обозначения на шкале прибора.

2. Пользуясь данными, приведенными в таблице № 1, вычертить (со всеми условными обозначениями) шкалу прибора, определить пределы измерения и погрешность измерения.

Таблица № 1

Параметры приборов и условия их эксплуатации

Варианты	Наименование прибора	Число делений шкалы	Система	Цена деления	Способ установки	Класс точности	Условия эксплуатации		
							Температура, град	Влажность	Дополнительная погрешность
1	Амперметр	150	Магнитоэлектрическая	0,02	Горизонтально	0,1	От5до25	70	0,5
2	Вольтметр	150	Электромагнитная	0,2	Вертикально	1	От15до40	80	2,5
3	Ваттметр	150	Электродинамическая	5	Под углом 30°	0,5	От10до20	60	1
4	Миллиамперметр	100	Выпрямительная	5	Вертикально	0,2	От15до55	90	5
5	Ваттметр	100	Индукционная	5	Горизонтально	2,5	-40	75	1
6	Амперметр	150	Термоэлектрическая	0,005	Под углом 60°	1	25	82	1
7	Вольтметр	100	Электростатическая	15	Вертикально	2,5	-5	85	2,5

3. Расчет погрешности, определение точности измерения.

3.1. Шкала амперметра с пределом измерения 1 А разбита на 100 делений. Определить цену деления и ток в цепи, если показание амперметра 55 делений.

3.2. Определить предел измерений и чувствительность вольтметра со шкалой на 150 делений и ценой деления 0,1 В/дел.

3.3. Миллиамперметр магнитоэлектрической системы рассчитан на ток 500мА. Определить чувствительность прибора и число делений шкалы, если цена деления прибора 5мА/дел.

3.4. Показания амперметра $I = 20$ А, его верхний предел $I_n \sim 50$ А; показания образцового прибора, включенного последовательно, $I_{<,б = 20,5$ А. Определить относительную и приведенную погрешности амперметра.

3.5. Значение сопротивления R_i , полученное при измерении оказалось равным 202 Ом. Действительная его величина $R^{TM} 200$ Ом. Определить абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления.

3.6. Элемент, у которого $E = 1,5 \text{ В}$, а внутреннее сопротивление $R_{\text{в}} = 0,2 \text{ Ом}$, замкнут на внешнее сопротивление $R = 14,8 \text{ Ом}$. Определить, чему будет равна относительная погрешность при расчёте тока цепи, если внутренним сопротивлением элемента

пренебречь. Как изменится относительная погрешность, если при прочих равных условиях внешнее сопротивление вместо $14,8$ станет $0,3 \text{ Ом}$?

3.7. Десять одинаковых осветительных ламп соединено параллельно. Ток каждой лампы $I_{\text{л}} = 0,3 \text{ А}$. Определить абсолютную и относительную погрешности амперметра, включенного в неразветвленную часть цепи, если его ток $I = 3,3 \text{ А}$.

3.8. Для определения э.д.с генератора к его зажимам присоединен вольтметр сопротивлением $R_{\text{в}} = 1200 \text{ Ом}$. Внутреннее сопротивление генератора $R_{\text{д}} = 0,6 \text{ Ом}$. Какую ошибку мы допускаем, считая показания вольтметра равным э.д.с. генератора?

3.9. Для определения электрической мощности, выделяемой в активном сопротивлении, были измерены: напряжение 125 В вольтметром с номинальным напряжением 150 В класса точности $1,5$ и сопротивление нагрузки 20 Ом одинарным мостом с погрешностью $0,2\%$. Найти мощность в нагрузке и наибольшую возможную относительную погрешность при ее измерении.

3.10. Для измерения затраты энергии в течении суток были замерены: напряжение сети 215 В вольтметром на номинальное напряжение 250 В класса точности $1,5$ и ток 120 А амперметром на 150 А класса точности $1,0$. Определить количество энергии, расходуемой в печи за сутки, и наибольшую возможную абсолютную и относительную погрешность при ее измерении, если время измеряется с точностью до 1 мин .

3.11. Три сопротивления включены параллельно. Ток в неразветвленной части цепи $I = 12 \text{ А}$, в сопротивлениях $I_1 = 3 \text{ А}$, $I_2 = 5 \text{ А}$. Чему равны абсолютная и относительная погрешности амперметра, включенного последовательно в ветвь с R_3 если его показания $I_3 = 3,8 \text{ А}$?

3.12. Определить относительную погрешность измерения тока 10 А амперметром с $I_{\text{н}} = 30 \text{ А}$ класса точности $1,5$.

3.13. Определить относительную погрешность измерения напряжения 100 В вольтметром класса точности $2,5$ на номинальное напряжение 250 В .

4. По данным, приведенным в таблице № 2, определить неизвестные параметры электроизмерительных приборов, отмеченные знаком «?».

Таблица №2

Параметры и показания приборов

Варианты	Наименование прибора	Число делений шкалы	Верхний предел	Цена деления	Чувствительность	Значение измеряемой величины	Показание прибора, дел.
1	Вольтметр	150	?	0,1В/дел	?	?	45
2	Амперметр	100	1А	?	?	?	55
3	Микроамперметр	150	?	0,001мкА/дел	?	?	50,75
4	Вольтметр	100	3В	?	?	?	65,95
5	Ваттметр	150	150В 5А	?	?	?	60

Практическая работа №2

ТЕМА: расширение пределов измерений амперметров и вольтметров.

Цель: научиться рассчитывать шунты и добавочные резисторы и включать их с приборами.

Порядок выполнения:

1. Расширить пределы измерений у амперметров в 5 раз для нечетных вариантов и в 10 раз - для четных.
 2. Определить класс точности шунта.
 3. Найти новое показание амперметра с шунтом при неизменном напряжении источника и найти новый предел измерений у амперметра.
 4. Расширить пределы измерений у вольтметров и в 5 раз для нечетных вариантов и в 10 раз для четных.
 5. Определить класс точности добавочного резистора.
 6. Найти новое показание вольтметра с добавочным резистором при неизменном напряжении источника и найти новый предел измерений у вольтметра.
 7. Вычертить схему с приборами, шунтами и добавочными резисторами.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

к практической работе №2

1. Расчет шунта для расширения пределов измерения амперметра определяются по формуле: $R_0 = R_{на} / n - 1$, где $R_{на}$ - сопротивление прибора амперметра, число равно значению в практической работе №1;

2. Шунты имеют пять классов точности: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5. Класс

точности шунты выбирается на одну или две ступени выше класса точности амперметра (см. практическую работу №1);

3. Находим новое показание амперметра с тем же источником по формуле:

$$I_n^* = I_n / n,$$

где I_n - заданное значение в практической работе №1.

Новый предел у амперметра: $I_n^* = I_n / n$

4. Расчет добавочного резистора для расширения пределов измерения у вольтметра определяют по следующей формуле: $R_x = R_{нв}(n-1)$, где n - взять то же, что у амперметра.

5. Добавочные резисторы имеют семь классов точности: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0. Класс точности добавочного резистора выбирается па одну или две ступеньки выше класса точности вольтметра (см. практическую работу №1).

6. Находим новое показание вольтметра с тем же источником по формуле:

$$U_n^* = U_n - n,$$

Новый предел измерения вольтметра: $U_n^* = U_n - n$

Практическая работа №3

ТЕМА: расширение пределов измерений приборов на переменном токе.

ЦЕЛЬ: научиться выбирать и включать измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Порядок выполнения

1. Начертить схему включения указанного прибора (вольтметр - четные варианты, амперметр - нечетные варианты) через измерительный трансформатор в высоковольтную сеть,

2. Обозначить элементы схемы по ГОСТу.

3. Выполнить заземление на схеме.

4. Записать формулу коэффициента трансформации измерительного трансформатора.

5. Записать формулу для нахождения первичной величины по показанию прибором вторичной величины.

6-7. Указать режим работы измерительного трансформатора и способ подключения к нему нескольких приборов.

8. Назвать несколько классов точности измерительной трансформатора.

9. Что делают с концами проводов измерительного трансформатора при снятии приборов?

10. Сформулировать принцип действия измерительного трансформатора.

КОНСУЛЬТАЦИЯ **к практической работе №3**

См. учебник "Электрические измерения" под ред. В. Н. Малиновского. М. - Энергоиздат, 1983 г. стр. 46 - 49.

Практическая работа №4

ТЕМА: Схемы включения счётчиков 3-х фазного тока в высоковольтную сеть.

ЦЕЛЬ: Научиться включать счетчики в 3-х фазную сеть.

Порядок выполнения

Подсчитать расход W_p эл. энергии, если^x элементный счетчик включенный в 3^x фазную сеть за некоторый интервал времени сделал оборотов.

Передаточное

число счетчика, указанное на щитке счетчика:.....

Начертить также схему включения этого прибора в высоковольтную трехфазную сеть через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

- 1) Определяем номинальную постоянную счетчика $C_{ном}$ -
- 2) Определяем учтенную счетчиком энергию W .
- 3) Назвать измерительные приборы, которые применяются для изготовления счетчиков.
- 4) Записать принцип действия счетчика.
- 5) Начертить схему включения* элементного счетчика энергии в трехфазную сеть с измерительными трансформаторами тока и напряжения.
- 6) Обозначить элементы схемы по ГОСТу.
- 7) Выполнить заземление по схеме.
- 8) Назвать несколько классов точности.
- 9) Что называют самоходом счетчика?
- 10) Как устраняется самоход?

КОНСУЛЬТАЦИЯ **к практической работе №4**


См. учебник "Электрические измерения"¹⁵ под ред. В. Н. Малиновского, М. - Энергоиздат, 1983 г. стр. 295-310.

Таблица №1. Класс точности и верхний предел измерения амперметров

№ п/п	Класс точности, %	Верхний предел измерения, А
1	1,5	1
2	2,5	1
3	2,5	2
4	1,0	2
5	1,5	3
6	2,5	3
7	1,5	5
8	4,0	5
9	1,0	10
10	2,5	10
11	2,5	15
12	4,0	15
13	1,5	20
14	1,0	20
15	1,5	25
16	2,5	25
17	1,0	30
18	4,0	30
19	-	-
20	-	-

№ п/п	класс точности , %	Верхний предел измерения, В
1	1,5	0,5
2	2,5	1,5
3	2,5	1,0
4	2,5	2,0
5	4	2,0
6	2,5	3,0
7	4,0	5,0
8	1,5	10
9	2,5	250
10	4,0	300
11	2,5	10
12	1,2	15
13	2,5	30
14	4,0	30
15	1,5	50
16	2,5	70
17	4,0	7,5
18	1,5	100
19	1,5	300
20	2,5	500


Вариант №1

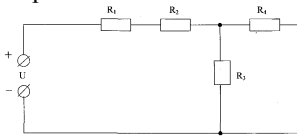

Дано:

- $I_4 = 2,4 \text{ A}$
- $U_2 = 14,5 \text{ В}$
- $P_{HV} = 2 \text{ Вт}$
- $P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$


Вариант №2

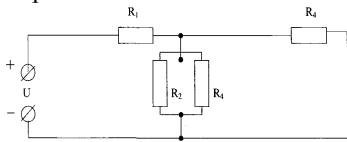

Дано:

- $I_4 = 2,5 \text{ A}$
- $U_2 = 16 \text{ В}$
- $P_{HV} = 2 \text{ Вт}$
- $P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$


Вариант №3

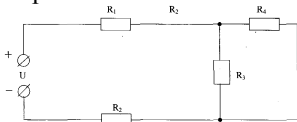

Дано:

- $I_4 = 2,4 \text{ A}$
- $U_2 = 14,5 \text{ В}$
- $P_{HV} = 2 \text{ Вт}$
- $P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$

Вариант №4

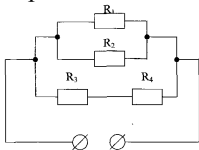

Дано:


$$I_3 = 2,7 \text{ A}$$

$$U_2 = 18 \text{ В}$$

$$P_{HIV} = 2 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$$

Вариант №5

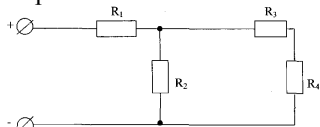

Дано:


$$I_4 = 2,8 \text{ A}$$

$$U_1 = 19 \text{ В}$$

$$P_{HIV} = 2 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$$

Вариант №6

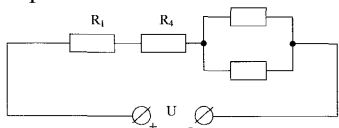

Дано:

 
$$I_1 = 2,9 \text{ A}$$

$$U_4 = 20 \text{ В}$$

$$P_{HIV} = 2 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,3 \text{ Вт}$$

Вариант №7



Дано:


$$I_4 = 6,5 \text{ A}$$

$$U_2 = 95 \text{ В}$$

$$P_{HIV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Вариант №8

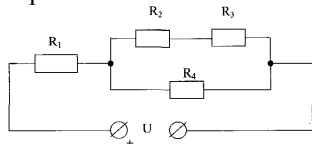

Дано:


$$I_1 = 7,6 \text{ A}$$

$$U_1 = 280 \text{ В}$$

$$P_{HV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Вариант №9

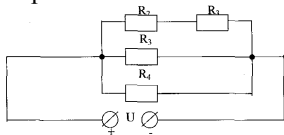

Дано:

 
$$I_1 = 8 \text{ A}$$

$$U_2 = 280 \text{ В}$$

$$P_{HV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Вариант №10



Дано:

 
$$I_1 = 8,2 \text{ A}$$

$$U_1 = 350 \text{ В}$$

$$P_{HV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Вариант №11



Дано:


$$I_1 = 8 \text{ A}$$

$$U_2 = 270 \text{ В}$$

$$P_{HV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Вариант №12

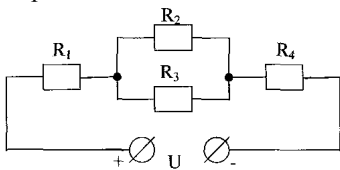

Дано:

$$I_1 = 8,6 \text{ A}$$

$$U_4 = 400 \text{ В}$$

$$P_{HV} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{HA} = 0,5 \text{ Вт}$$

Параметры элементов стенда «Электрические измерения»

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	кОм	кОм
Рабочее место №1	1407	322	990	1412	321,2	1011	1398	327	1015	3,54	9,859	20
Рабочее место №2	1600	324	1025	1406	323	1007	1417	324	1019	3,7	10,00	19,99
Рабочее место №3	1401	323	1012	1425	323	993	1420	323	1017	3,52	10,092	19,58
Рабочее место №4	1407	322	1008	1418,5	322,5	1005,4	1419	326,5	1008	3,48	10,03	19,96
Рабочее место №5	1432	322	1007	1403	323	1007	1419	322	1008	3,45	9,880	19,80
Рабочее место №6	1405	322	955	1406	323	1015	1417	322	1008	3,67	10,138	19,99

Продолжение табл.

	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R _с	R21	R22
	От- кОт	кОт	кОт	От	От	От	От	кОт	От	От
Рабочее место №1	99,79,5 -12,14	0,988	9,887	9,78	1772	1805	1809	9,946	264	279,2
Рабочее место №2	989- 11,575	0,981	10,06	10	1760	1783	1761	9,88	270	262
Рабочее место №3	993,1- 12,862	0,987	9,96	9,68	1780	1805	1806	9,88	279	274
Рабочее место №4	981,5- 12,383	0,9809	10,12	9,75	1801	1791	1807	9,849	280,9	264
Рабочее место №5	985,5- 12,338	0,992	10,041	9,73	1825	1759	1765	9,92	287	271
Рабочее место №6	1008- 7,907	0,989	9,898	9,74	1775	1778	1777	9,84	262	264

Продолжение прил.

	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
Рабочее место №1	50,06	5,35	5,49	55,73	5,11	5,25	56,15	5,25	5,1	56,34	5,16	5,27
Рабочее место №2	56,3	5,5	5,6	56,1	5,3	5,4	39,2	5,3	5,4	56,2	5,3	5,4
Рабочее место №3	56,59	5,37	5,50	56,31	5,13	5,26	56,06	5,18	5,19	56,17	5,13	5,24
Рабочее место №4	46,77	3,37	3,47	46,48	3,14	3,24	37,92	3,03	3,13	37,03	3,02	3,14
Рабочее место №5	37,13	3,31	3,42	36,89	3,09	3,19	37,86	3,04	3,11	38,2	3,01	3,08
Рабочее место №6	39,3	3,38	3,43	39,06	3,14	3,19	38,92	3,08	3,14	39,11	3,11	3,17

Окончание прил.

	A1	A2	A3	III	V1	V2	W1	W2	SW	φ
	Ом	Ом	Ом	Ом	кОм	кОм	кОм/Ом	кОм/Ом	кОм/Ом	кОм/Ом
Рабочее место №1	24,03	1,32	0,3	18,7	16,55	986	18,89/2,86	18,8/2,8	0,88/0,04	85,81/2,27
Рабочее место №2	23,0	1,5	0,5	19,2	16,63	984	20,7/2,9	20,8/3,0	0,859/0,2	86,3/2,4
Рабочее место №3	22,8	1,26	0,29	18,06	16,77	1067,1	19,83/2,77	19,97/2,87	0,88/0,05	84,97/2,28
Рабочее место №4	22,49	1,37	0,3	17,45	16,50	1052,5	21,84/2,84	21,83/2,92	0,8718/0,05	85,18/2,46
Рабочее место №5	22,34	1,31	0,28	18,82	16,66	1031,5	17,25/2,82	17,05/2,84	0,86/0,03	85,63/2,46
Рабочее место №6	22,66	1,28	0,29	19,47	16,53	1047,6	23,6/2,9	23,63/2,89	0,858/0,04	85,21/2,32

Библиографический список

1. *Атамаян Э.Г.* Приборы и методы измерения электрических величин / Атамаян Э.Г. - М: Высшая школа, 1989.
2. *Электрорадиоизмерения* / под ред. В.И.Винокурова - М.: Высшая школа, 1996.
3. *Кузнецов Н.И.* Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерения и приборам: Учебное пособие / Кузнецов Н.И., Чистяков Б.С. - М: Энергоатомиздат, 1985.
4. *Орнатский П.П.* Автоматическое измерение и приборы / Орнатский П.П. - Киев: Высшая школа, 1980.

Содержание

Лабораторная работа №1. Поверка миллиамперметра и вольтметра магнитоэлектрической системы.....	3
Лабораторная работа №2. Поверка ваттметра электродинамической системы.....	11
Лабораторная работа №3. Поверка однофазного счетчика электрической энергии индукционной системы	17
Лабораторная работа №4. Расширение пределов измерения миллиамперметра и вольтметра	25
Лабораторная работа №5. Измерение сопротивлений косвенным методом	32
Лабораторная работа №6. Измерение коэффициента мощности $\cos\varphi$ при различных видах нагрузок	37
Лабораторная работа №7. Измерение индуктивности косвенным методом	43
Лабораторная работа №8. Измерение активной мощности в 3-фазных цепях	48
Лабораторная работа №9. Измерение напряжений и частот при помощи электронного осциллографа	54
Приложение.....	61
Библиографический список	65

Учебное издание

Маркарянц Лариса Михайловна
Лавров Владимир Иванович

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Редактор Осипова Е.Н.

Подписано к печати. 20.02.2017 г. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага печатная. Усл. п. л. 5,17. Тираж 100 экз.
Изд. №5270

Издательство Брянского государственного аграрного
университета.
243365 Брянская обл., Выгоничский район,
с. Кокино, Брянский ГАУ